



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Sarmento – Laurenzana (PZ) ID CODE: 1.25-C.1

Comune di: LAURENZANA	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: T. SERRAPOTAMO	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°28'51.49"N	15°57'44.58"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 200m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 12	Antistante Particella: 353	Comune di: Laurenzana (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA

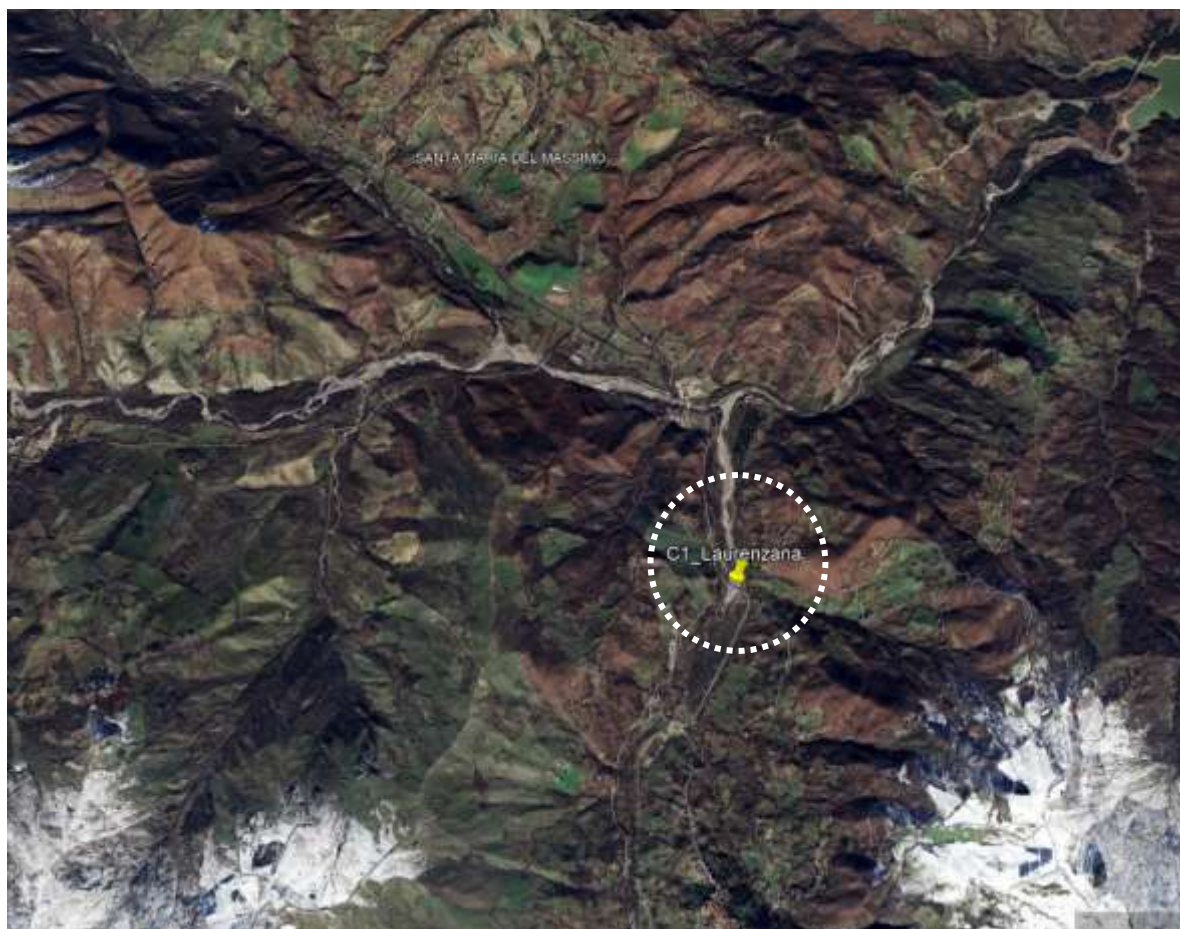

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☒		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☐		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in corrispondenza della SS92 e del tratto a valle/monte dello stesso. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo nelle more della progettazione e realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate.					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato), sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua e asportazione del materiale inerte in eccesso presente in alveo. Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

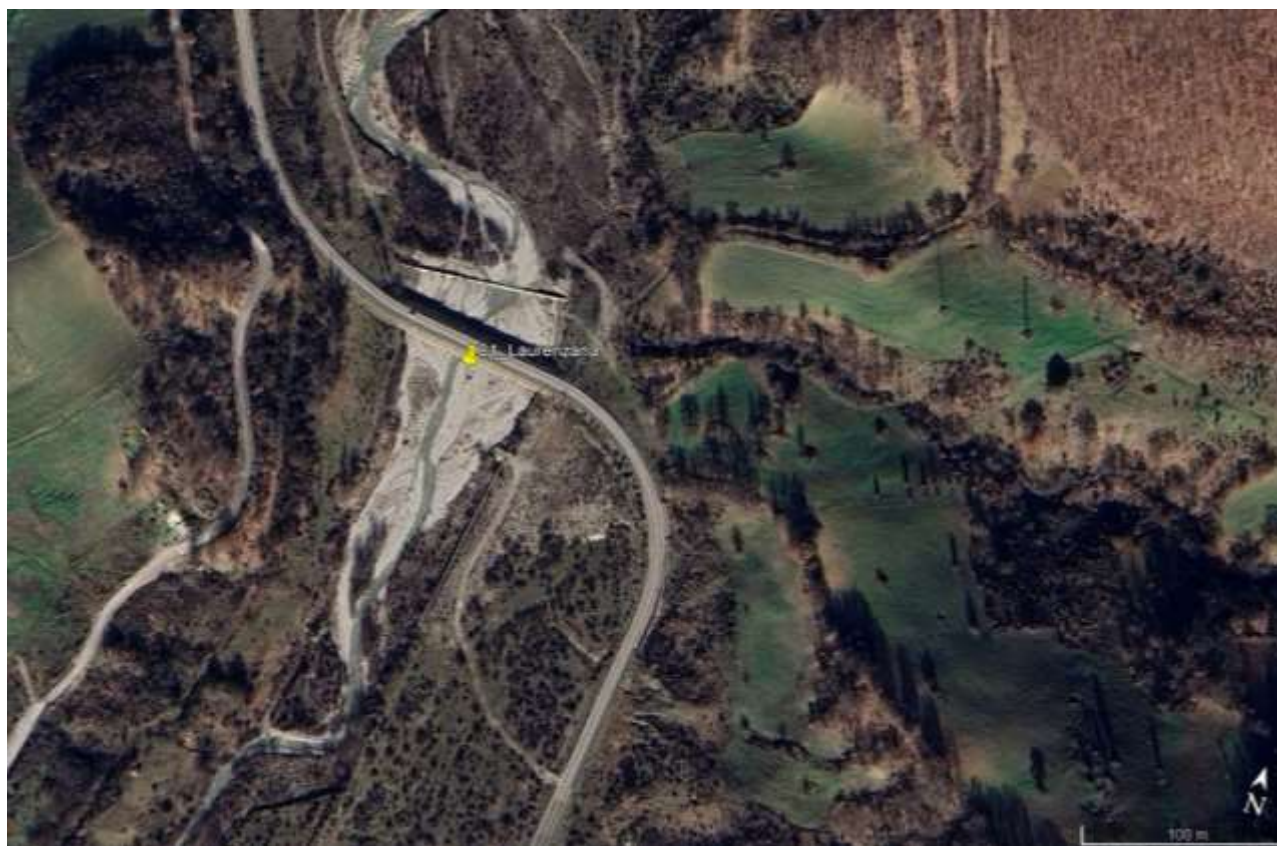


SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

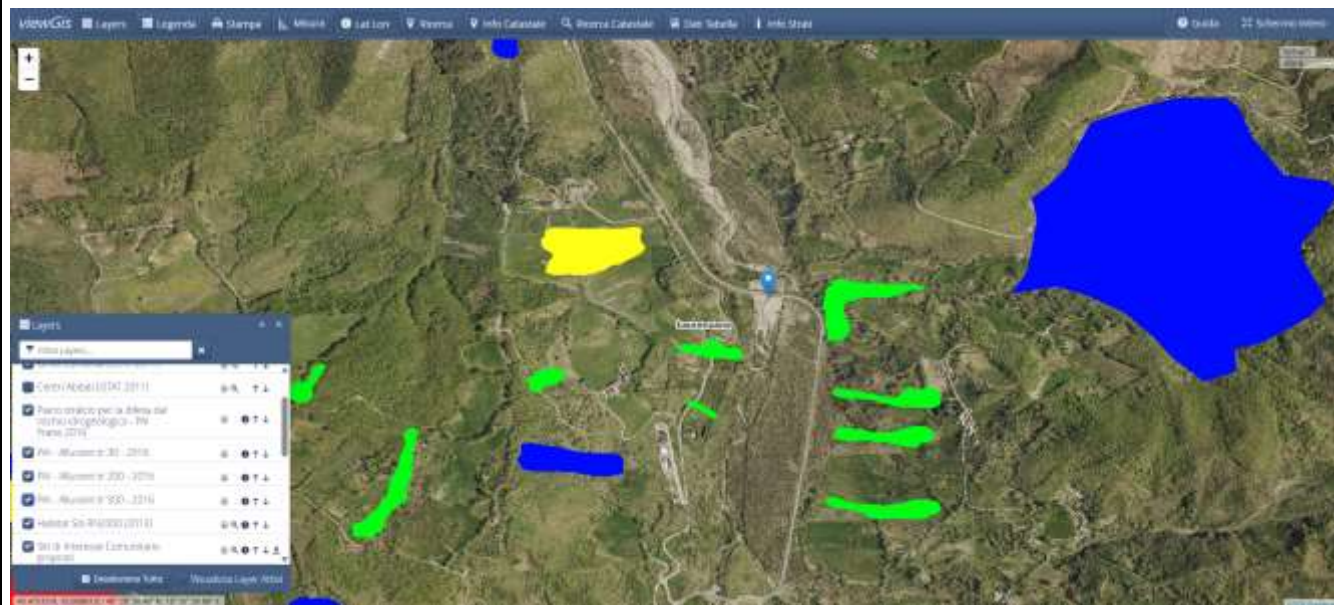

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Cogliandrino – Lauria (PZ) ID CODE: 1.25-C.2

Comune di: LAURIA	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: T. COGLIANDRINO	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40° 5' 42.74" N	15° 55' 28.88" E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 60m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 47 - 48	Antistante Particelle: 173 - 1142	Comune di: Lauria (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☒
	Impianto di depurazione	☒			
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☒
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo che ha causato la deviazione del corso d'acqua in sx idraulica, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la sistemazione del materiale inerte in corrispondenza del rilevato stradale e del tratto a valle dello stesso e nella pulizia dell'area in corrispondenza del depuratore. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte in eccesso e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso in corrispondenza del depuratore.					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Taglio vegetazione in alveo nell'area antistante il depuratore posta in sinistra idraulica; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto compreso tra l'attraversamento stradale del Torrente Cogliandrino e l'area antistante il depuratore.	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5.A PLANIMETRIA INTERVENTI

Area taglio vegetazione




Area sistemazione sponda sx idraulica



SEZIONE 5.B PLANIMETRIA AREA INTERVENTO




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

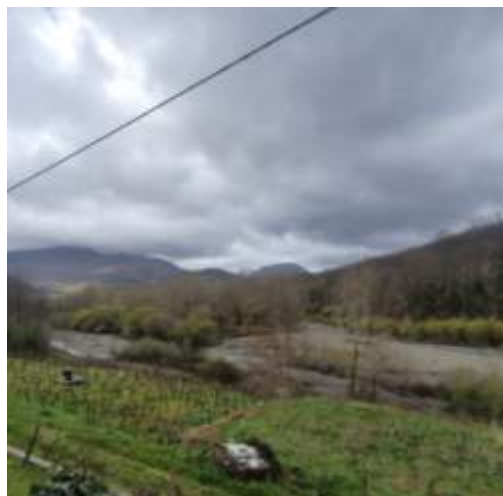

Sezione 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

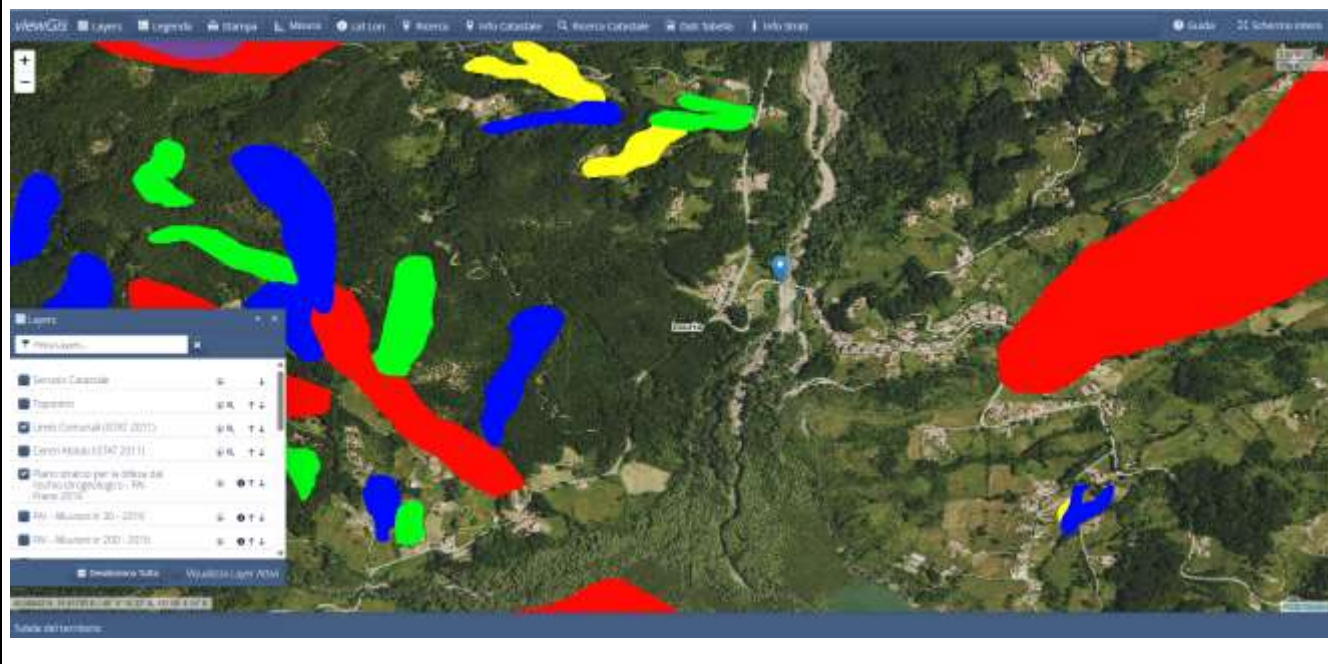

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Cogliandrino – Lauria (PZ) ID CODE: 1.25-C.3

Comune di: LAURIA	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: T. COGLIANDRINO	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40° 4'40.88"N	15°56'25.82"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 50m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 68	Antistante Particella: 88	Comune di: Lauria (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☒
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☒
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale vegetale in eccesso presente in alveo. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dalla vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Taglio vegetazione infestante in alveo; ○ Asportazione materiale vegetale in accesso lungo il tratto oggetto di interventi Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Area massima d'intervento: 5.000mq; ○ Valore del materiale vegetale in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5 PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 6. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

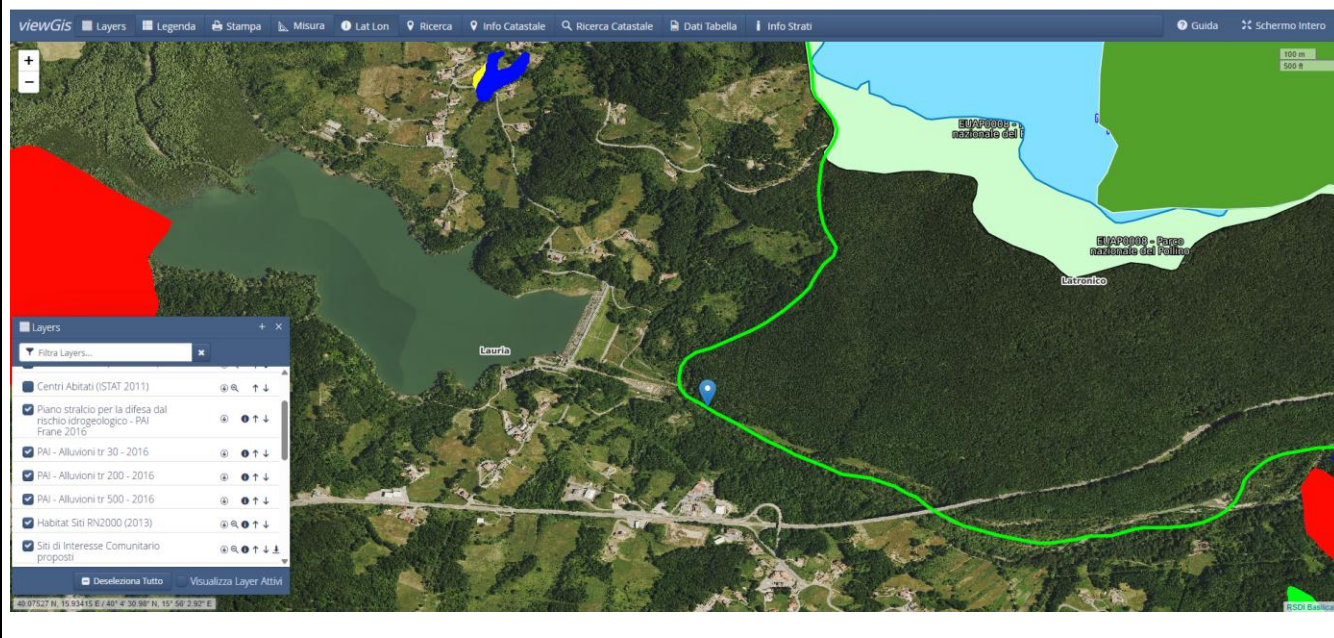

SEZIONE 7. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Ofanto – Melfi (PZ) ID CODE: 1.25-C.4

Comune di: MELFI	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. OFANTO	Bacino Idrografico: OFANTO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40° 58'01.88"N	Longitudine 15°33'58.38"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 95	Antistante Particella: 3	Comune di: Melfi (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo e dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la sistemazione spondale in sx idraulica a protezione del rilevato stradale. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e l'allontanamento del deflusso dalla strada in sx idraulica					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Sistemazione dell'alveo in dx idraulica a protezione del rilevato stradale; ○ Taglio vegetazione in alveo che ostruisce il regolare deflusso; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto; Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato. ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5 PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

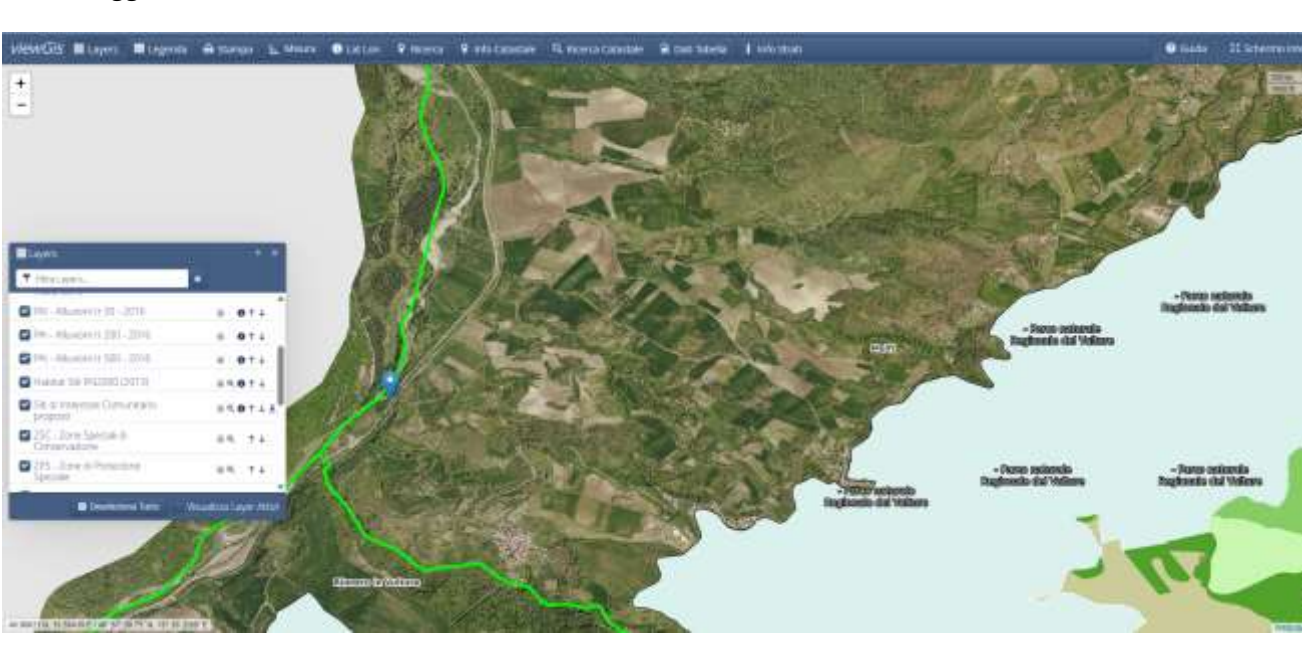

SEZIONE 8 RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Ofanto – Melfi (PZ) ID CODE: 1.25-C.5

Comune di: MELFI	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. OFANTO	Bacino Idrografico: OFANTO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	41.096208 N	15.585782 E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 300m	Larghezza media: 50m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 1	Antistante Particella: 302	Comune di: Melfi (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☒
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
<					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua e in particolare dell'argine; ○ Rimozione materiale detritico in corrispondenza della briglia.	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

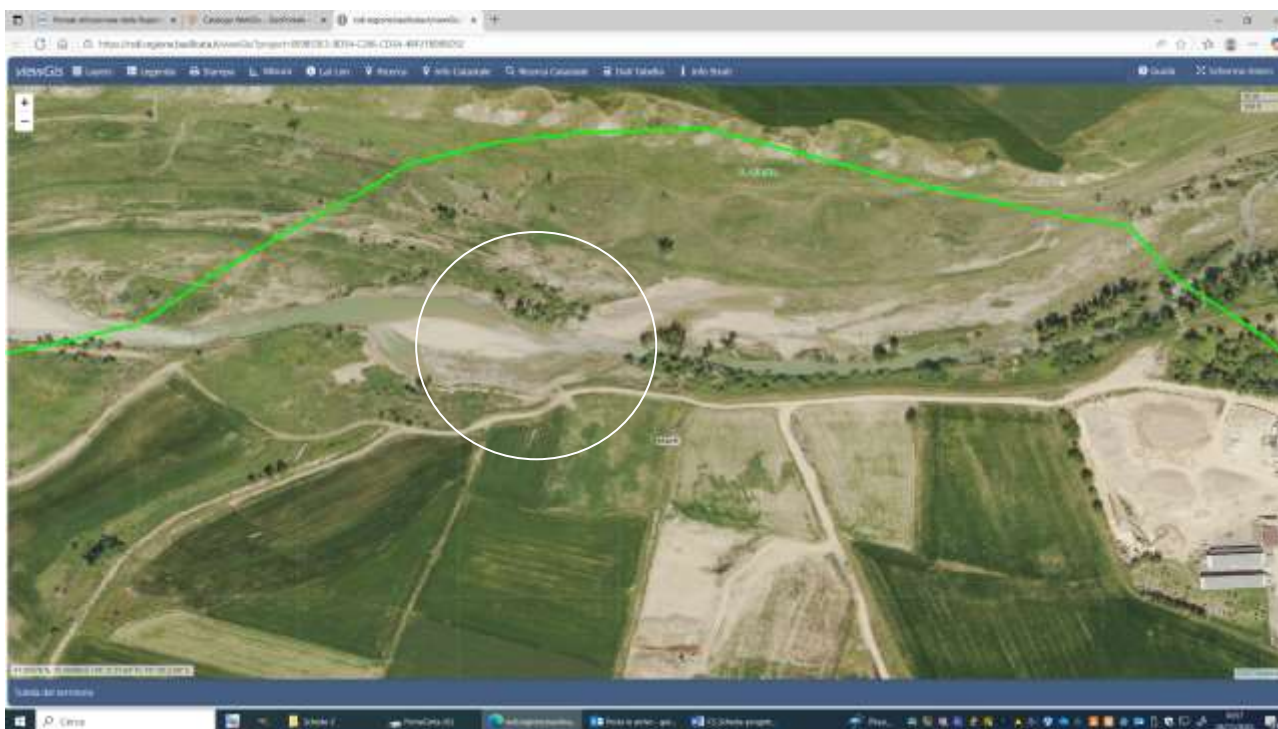

SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

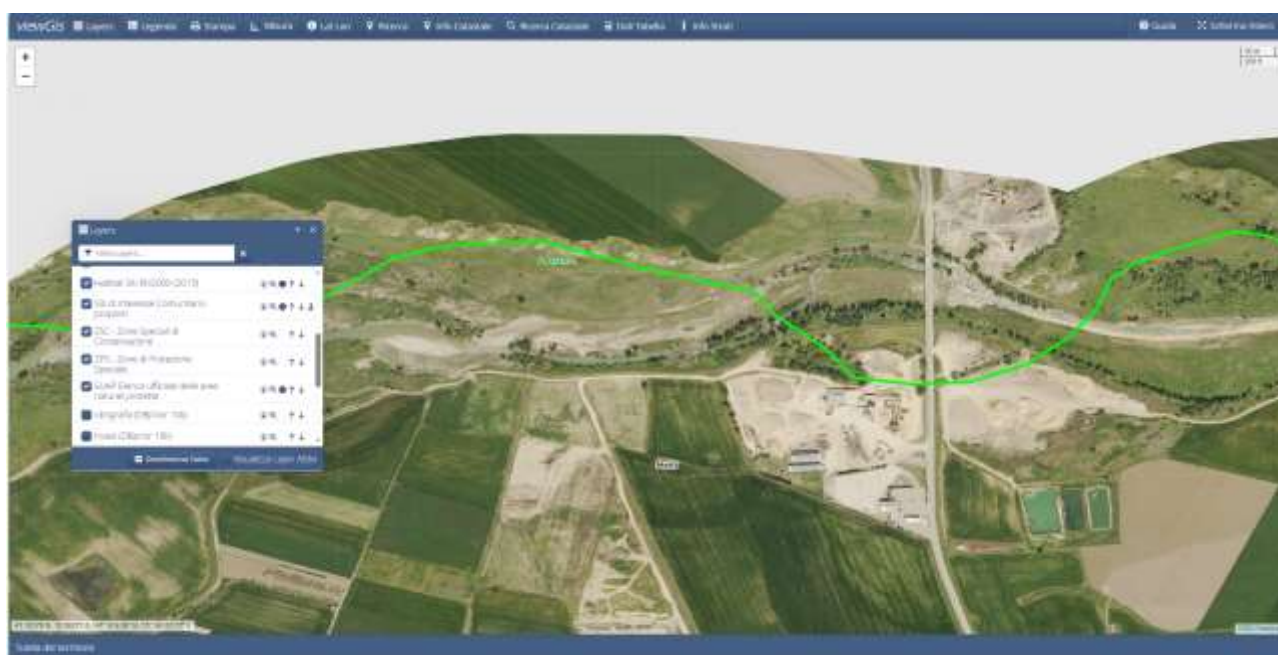

SEZIONE 8 RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Salandrella – Oliveto L. (MT) ID CODE: 1.25-C.6

Comune di: OLIVETO LUCANO	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: T. SALANDRELLA	Bacino Idrografico: CAVONE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°32'0.61"N	16°12'8.79"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 30m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 4	Antistante Particella: 1546	Comune di: Oliveto L. (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo e dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso lungo le sponde ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e asportazione del materiale inerte in eccesso presente in alveo					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua;	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato. ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono nel Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane.

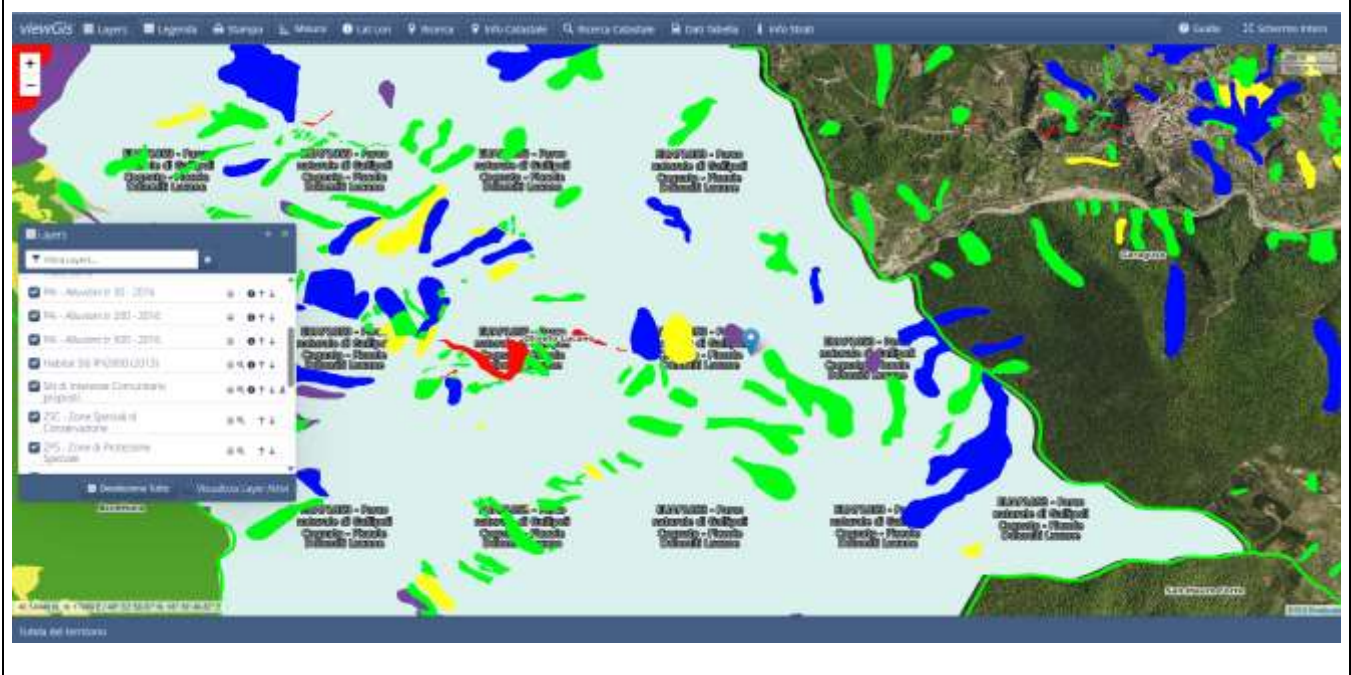

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Sauro – Aliano (MT) ID CODE: 1.25-C.7

Comune di: ALIANO	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: T. SAURO	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°19'56.76"N	16°13'22.85"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 6	Antistante Particella: 420	Comune di: Aliano (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

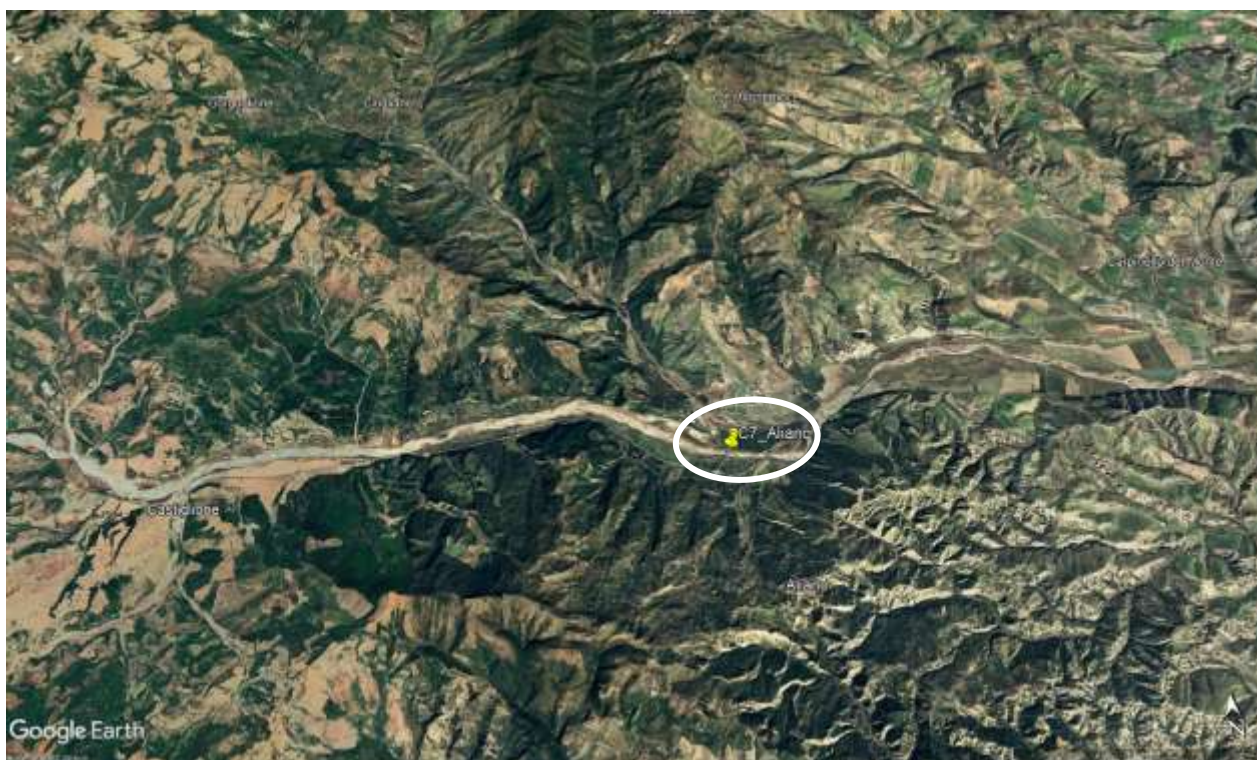

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☒
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
</					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Sistemazione materiale detritico in corrispondenza delle pile del ponte della SP47e per un tratto a monte e a valle dello stesso ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.



SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO
Ufficio Risorse Idriche - Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele - lucia.mangiamele@regione.basilicata.it P.O. Geol. Gerardo Colangelo - gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Platano – Balvano (PZ) ID CODE: 1.25-C.8

Comune di: BALVANO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. PLATANO	Bacino Idrografico: SELE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°41'49.99"N	15°33'13.30"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 5	Antistante Particella: 176	Comune di: Balvano (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☒
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dall'erosione della sponda in sx idraulica in corrispondenza dell'area industriale ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso a protezione dell'area industriale ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e l'allontanamento del deflusso dalla sponda in sx idraulica					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo la sponda sx del corso d'acqua a protezione dell'area industriale; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono all'interno dei Siti di Interesse Comunitario proposti.

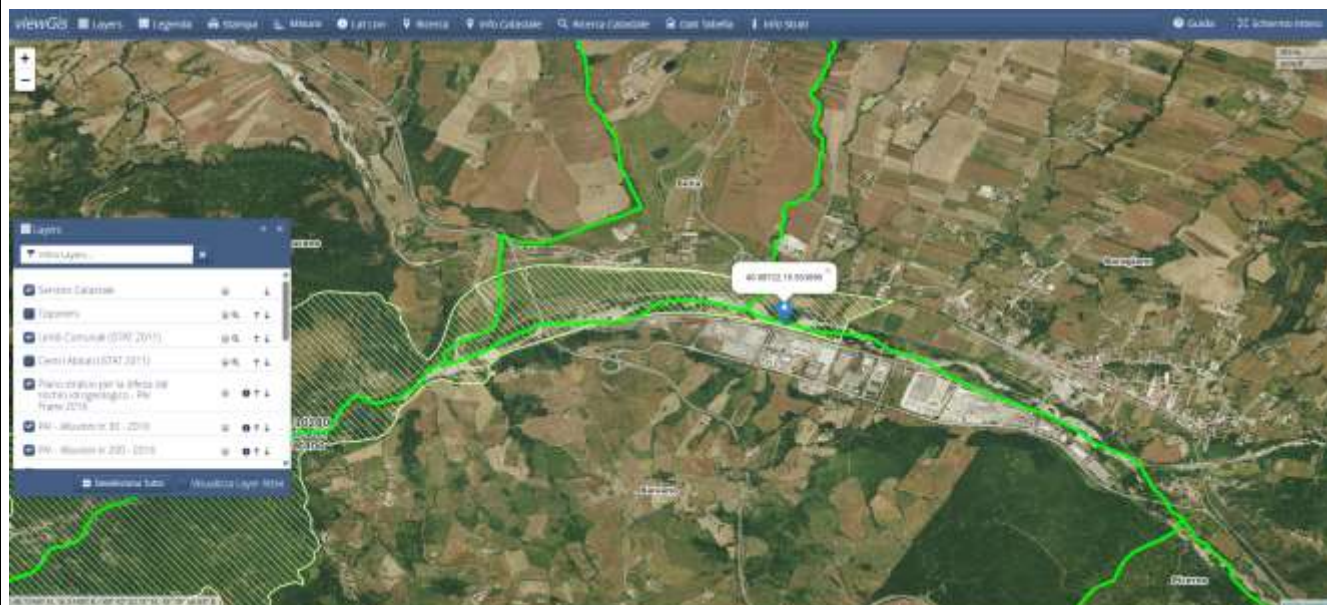

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Platano – Balvano (PZ) ID CODE: 1.25-C.9

Comune di: BALVANO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. PLATANO	Bacino Idrografico: SELE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°41'16.60"N	15°34'31.75"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 10	Antistante Particella: 214	Comune di: Balvano (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☒
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
	Impianto di depurazione				
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dall'erosione della sponda in sx idraulica in corrispondenza dell'area industriale ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso a protezione dell'area industriale ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e l'allontanamento del deflusso dalla sponda in sx idraulica					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo la sponda sx del corso d'acqua a protezione dell'area industriale; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato. ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

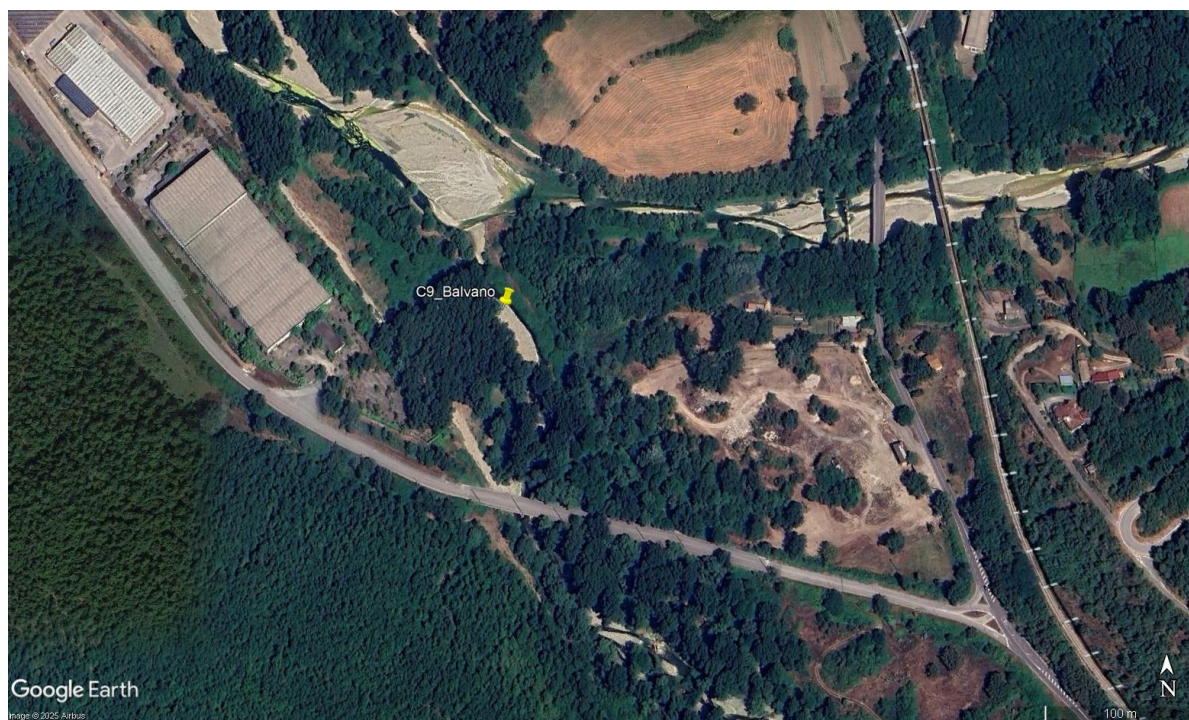


SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

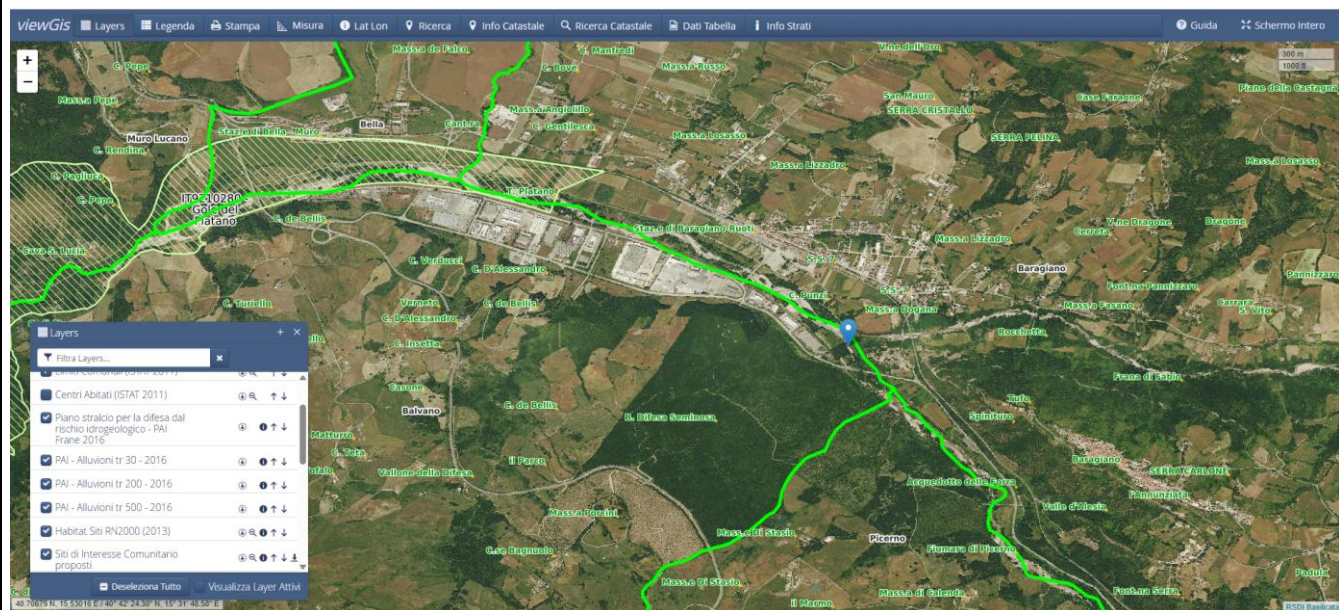

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Agri – Montalbano Jonico (MT) ID CODE: 1.25-C.10

Comune di: MONTALBANO J.	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: F. AGRI	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°15'05.62"N	Longitudine 16°36'21.38"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 100m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 36	Antistante Particelle: 50-61	Comune di: Montalbano J. (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☒
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☐
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
		☐		Impianto di depurazione	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso lungo l'alveo ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua a protezione dei terreni agricoli; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

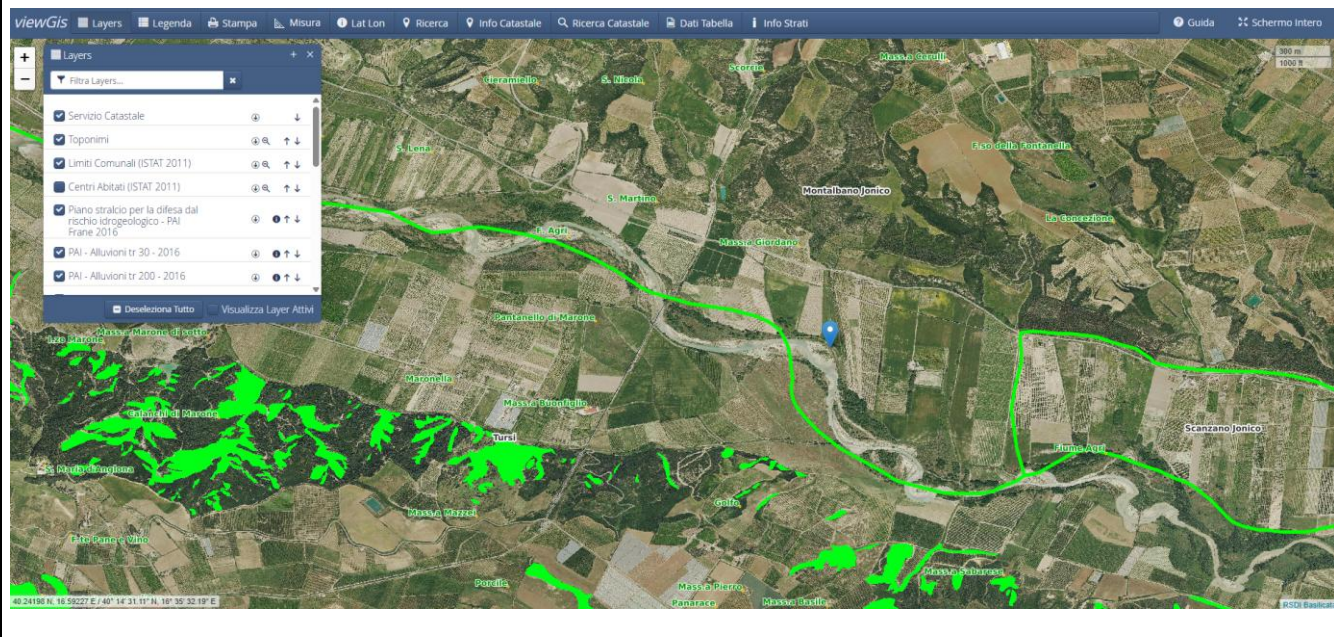

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Melandro – Vietri di Potenza (PZ) ID CODE: 1.25-C.11

Comune di: VIETRI DI POTENZA	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. MELANDRO	Bacino Idrografico: SELE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°35'59.05"N	15°29'23.18"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 29	Antistante Particelle: 132-133	Comune di: Vietri di Potenza (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso lungo l'argine a protezione dei terreni agricoli e dei rilevati stradali ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua in corrispondenza dell'argine; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto considerato Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

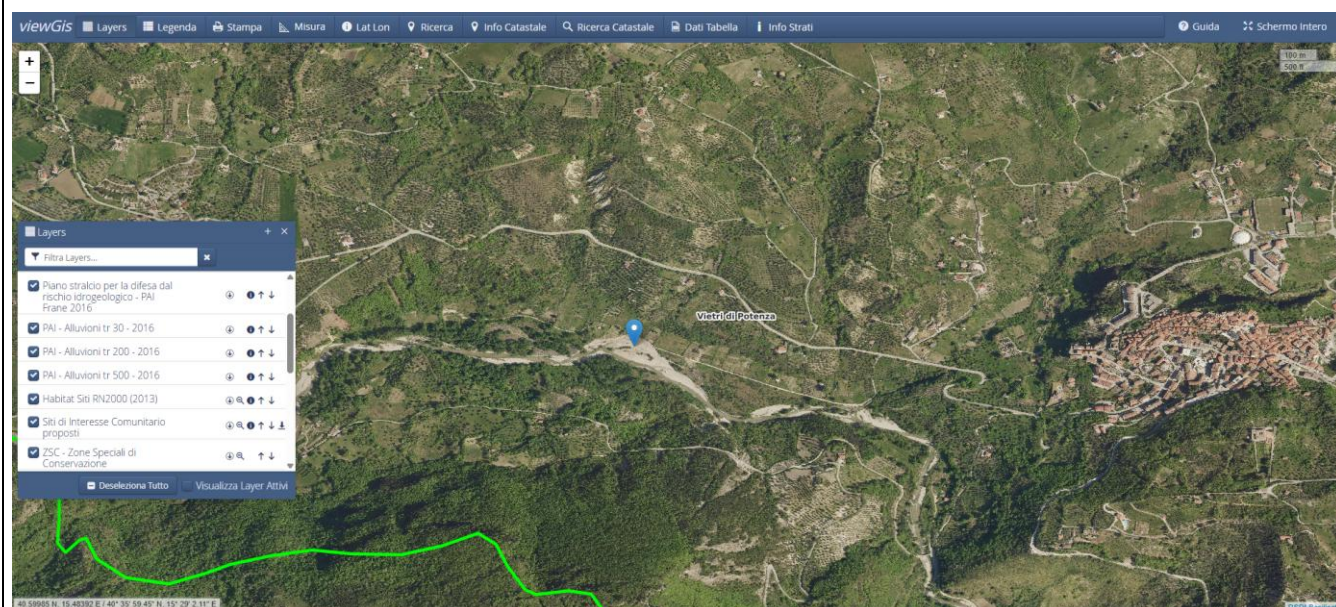

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiumarella Terlizzi – Sant’Arcangelo (PZ) ID CODE: 1.25-C.12

Comune di: SANT'ARCANGELO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F.lla TERLIZZI	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°16'22.59"N	Longitudine 16°20'29.21"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 50m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 7	Antistante Particelle: 49-50	Comune di: Sant’Arcangelo (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☐
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in corrispondenza dell'attraversamento stradale e del tratto a valle/monte dello stesso. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo.					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Rimozione materiale detritico in corrispondenza della briglia localizzata a valle dell'attraversamento stradale; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto a monte e a valle dell'attraversamento stradale	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

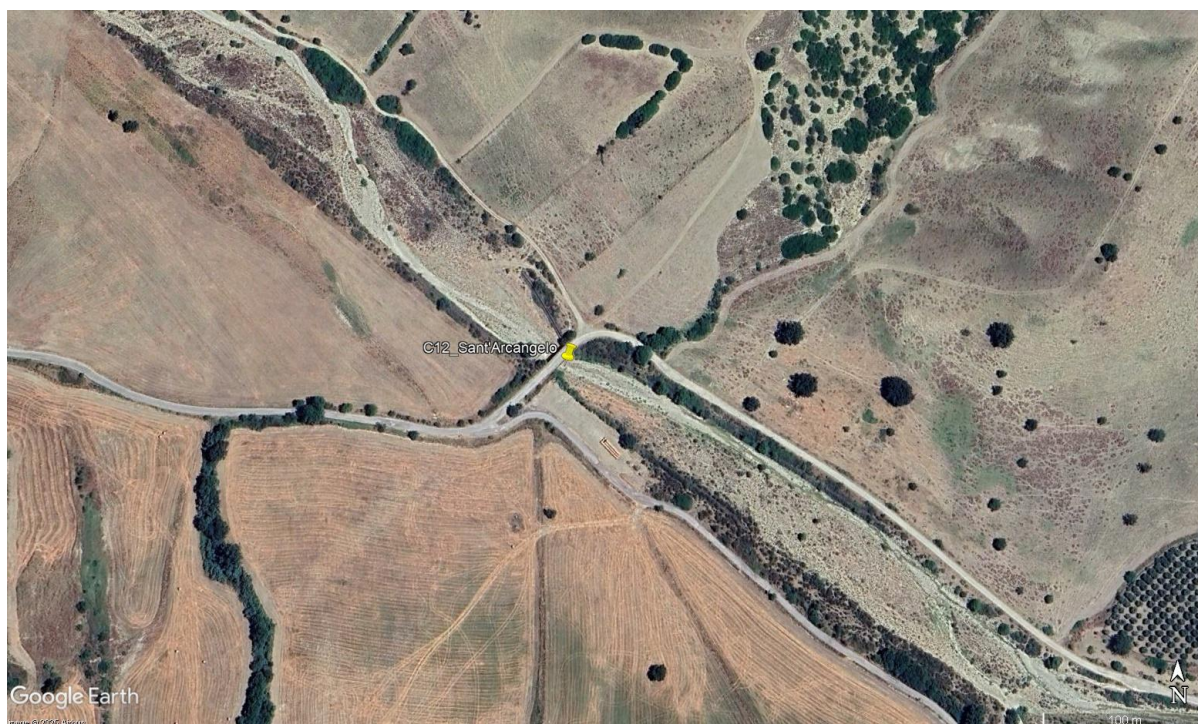

SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.



SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiumarella di Bella – Muro Lucano (PZ) ID CODE: 1.25-C.13

Comune di: MURO LUCANO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F.lla DI BELLA	Bacino Idrografico: SELE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°43'20.07"N	15°30'41.82"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 50m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 68	Antistante Particella: 232	Comune di: Muro Lucano (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Sistemazione materiale detritico in corrispondenza delle pile del ponte della SS7 e per un tratto a monte e a valle dello stesso ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione:	
○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

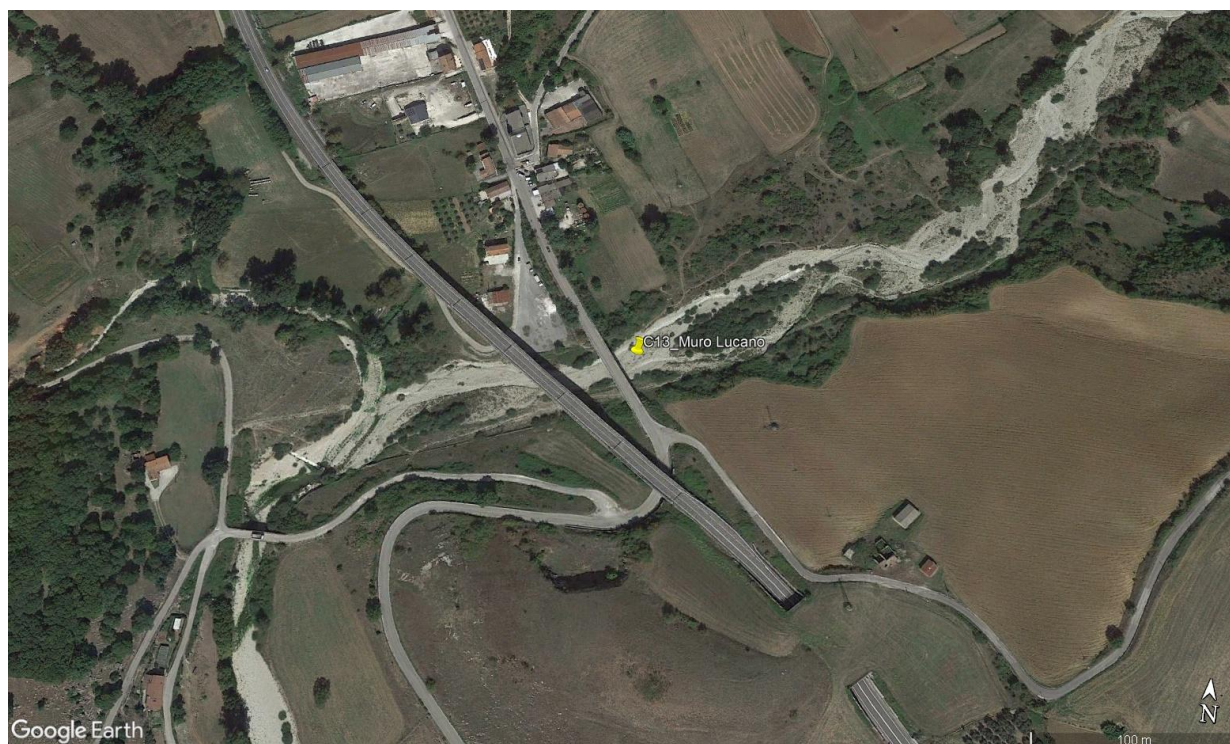


SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



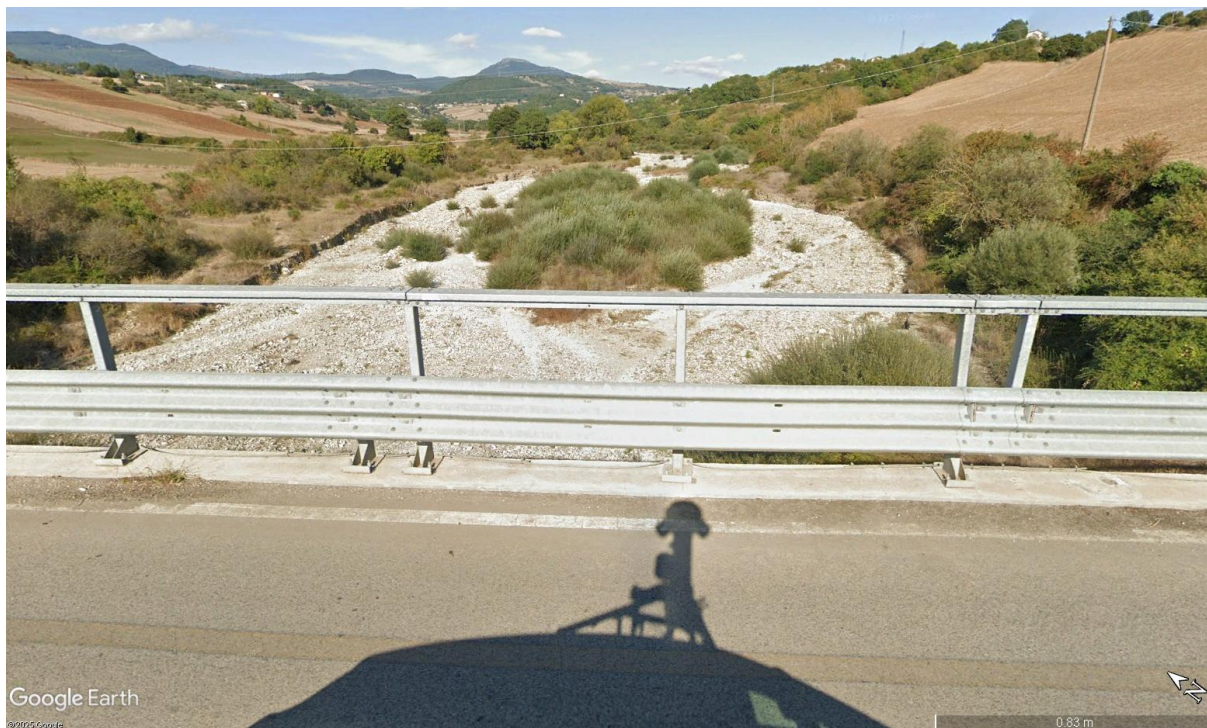

SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

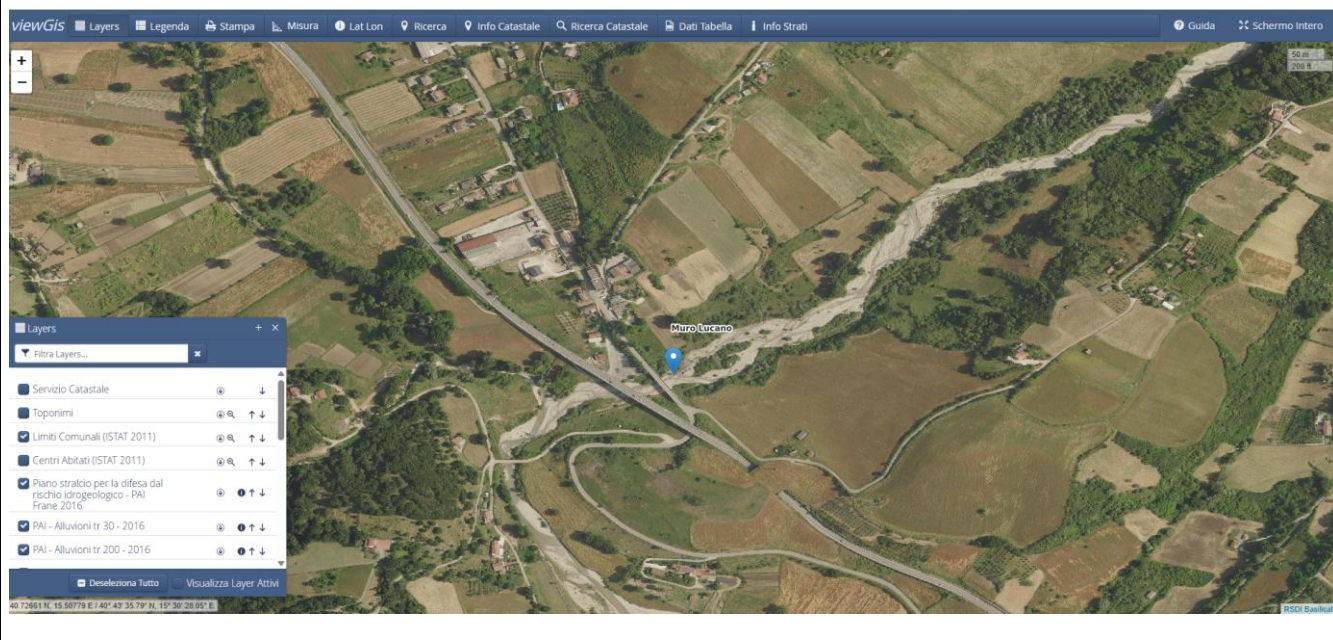

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Serrapotamo – Chiaromonte (PZ) ID CODE: 1.25-C.14

Comune di: CHIAROMONTE	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: T. SERRAPOTAMO	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°8'33.01"N	16°13'38.17"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 7	Antistante Particella: 2	Comune di: Chiaromonte (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

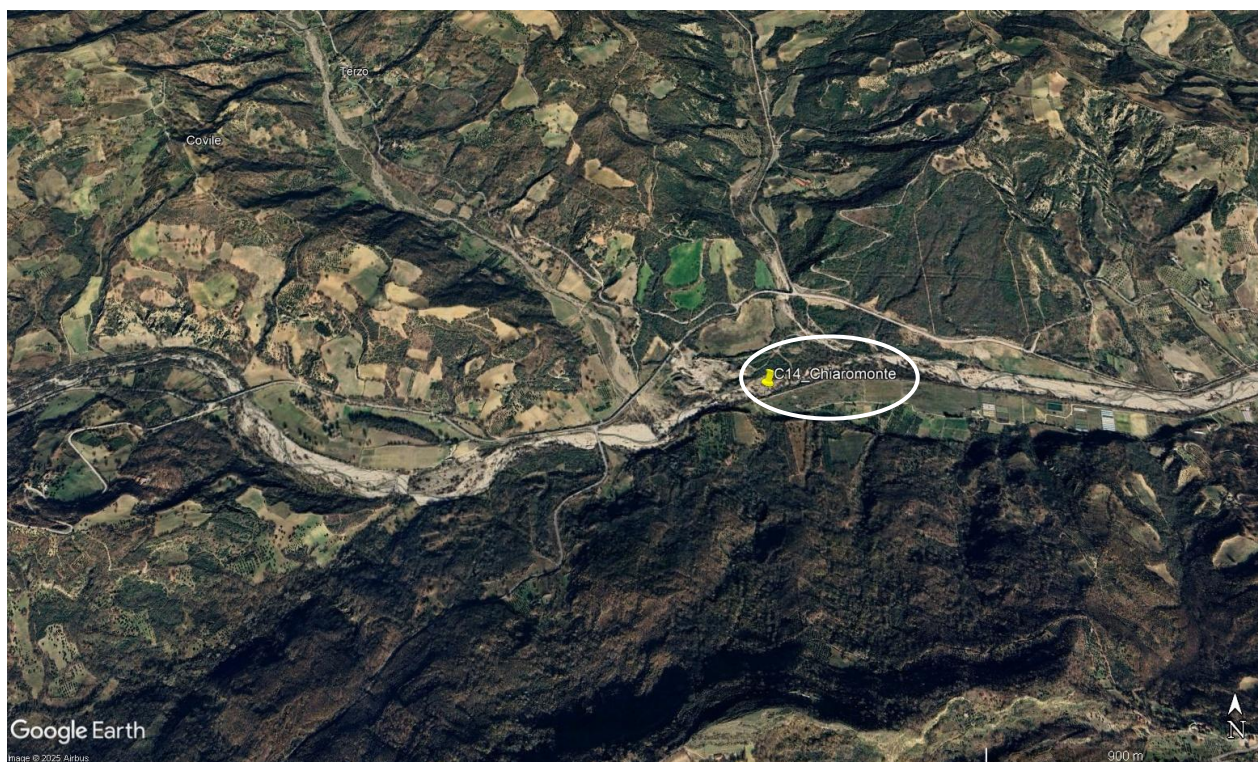

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dallo scalzamento dell'opera di protezione spondale ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e sistemazione del materiale inerte in corrispondenza dell'opera spondale. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo.					

SEZIONE 4. DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI E IMPORTO LAVORI	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Sistemazione del materiale detritico di grossa pezzatura in corrispondenza dell'opera spondale; ○ Taglio vegetazione in alveo; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	


SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono nelle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e nel Parco Nazionale del Pollino (EUAP).



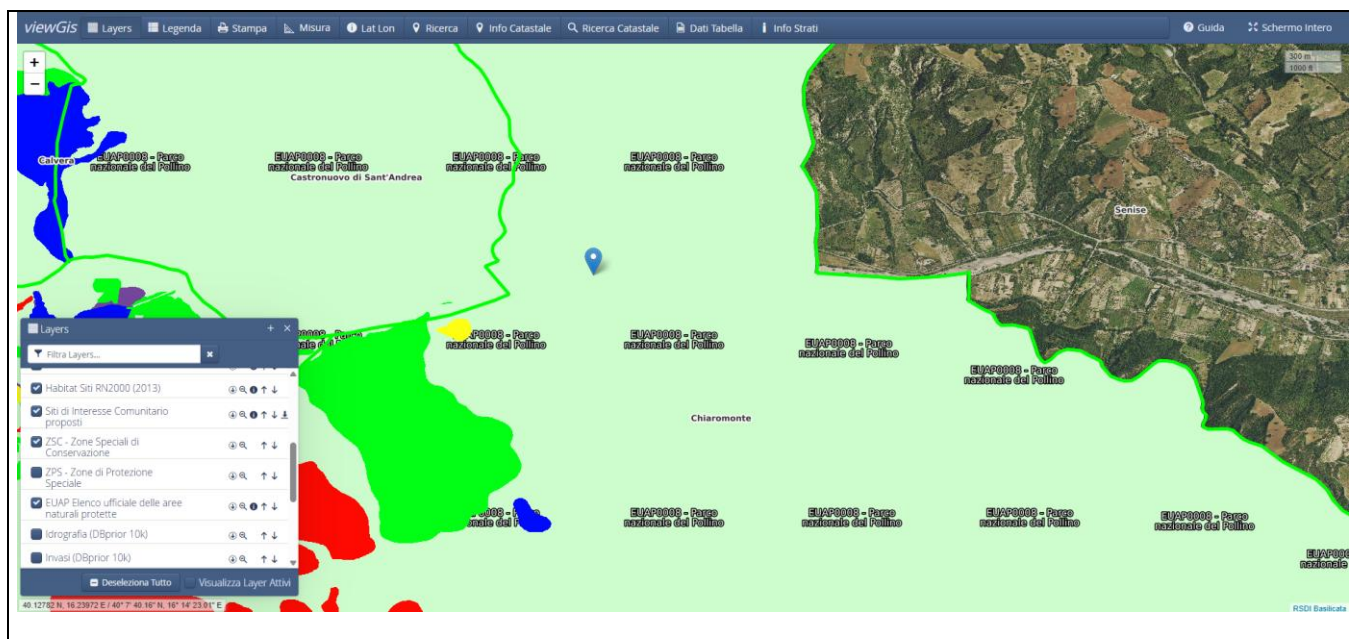

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Agri – Tursi (MT) ID CODE: 1.25-C.15

Comune di: TURSÌ	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. AGRI	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°14'19.03"N	Longitudine 16°37'51.71"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 65	Antistante Particella: 464	Comune di: Tursi (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☒
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☒
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dallo scalzamento dell'opera di protezione spondale ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e sistemazione del materiale inerte in corrispondenza dell'opera spondale. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo.					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Sistemazione del materiale detritico di grossa pezzatura in corrispondenza dell'opera spondale; ○ Taglio vegetazione in alveo; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

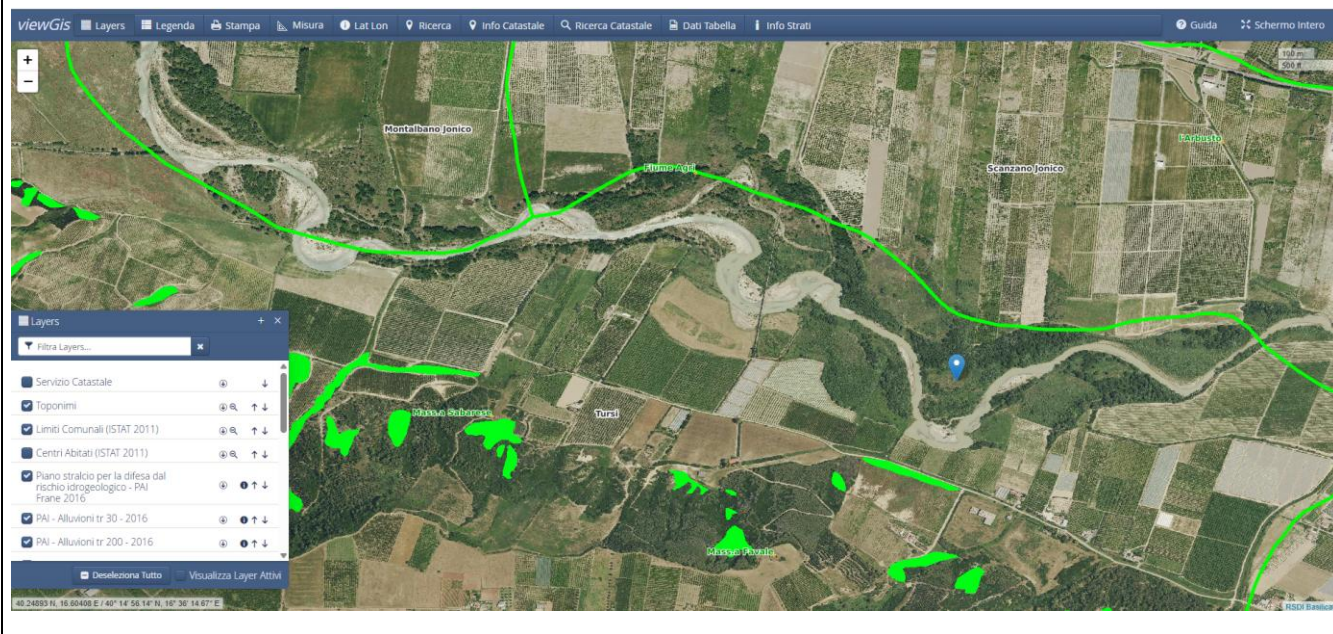

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente Racanello – San Chirico Raparo (PZ) ID CODE: 1.25-C.16

Comune di: SAN CHIRICO RAPARO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: T. RACANELLO	Bacino Idrografico: AGR1		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°10'50.68"N	16°3'51.05"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio:	Antistante Particelle:	Comune di: San Chirico Raparo (PZ)
	41	229-230	

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

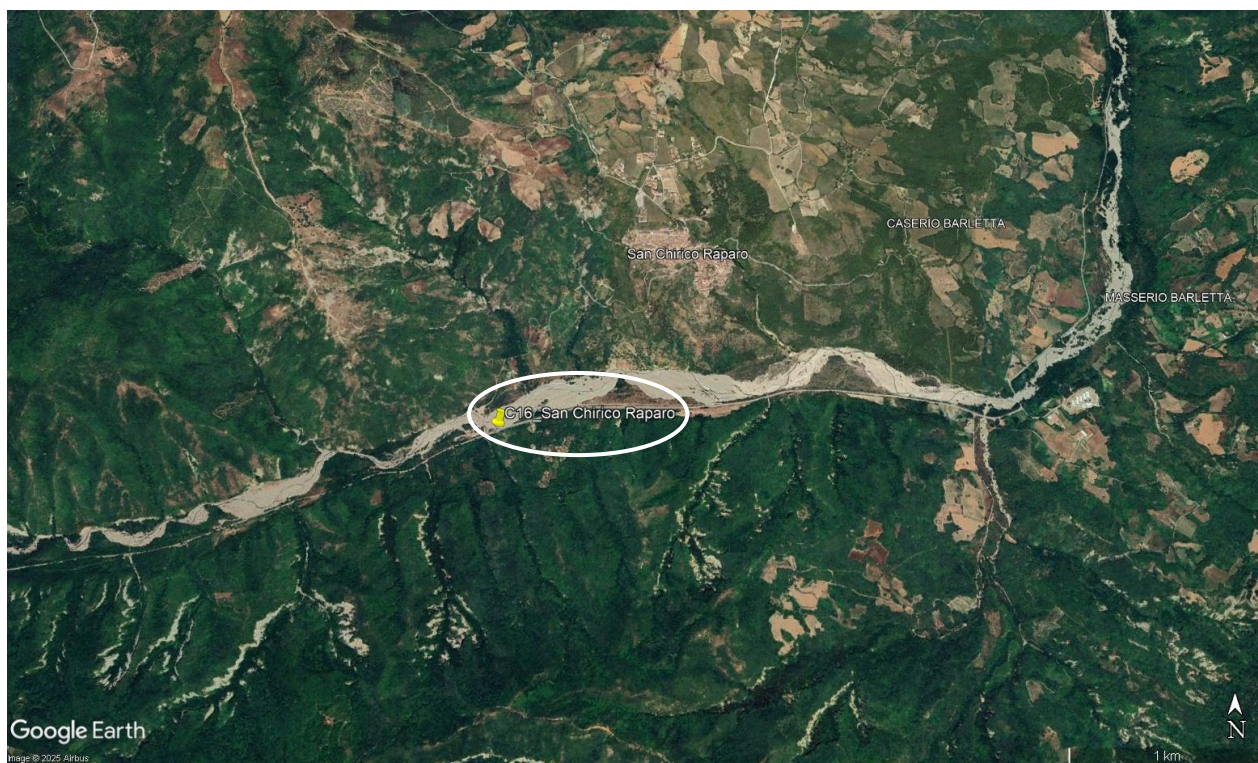

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☒
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo e dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la sistemazione spondale in dx idraulica a protezione del rilevato stradale. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e l'allontanamento del deflusso dalla strada in dx idraulica					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Sistemazione dell'alveo in sx idraulica a protezione del rilevato stradale; ○ Taglio vegetazione in alveo che ostruisce il regolare deflusso; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto;	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI





SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nel Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese (EUAP).

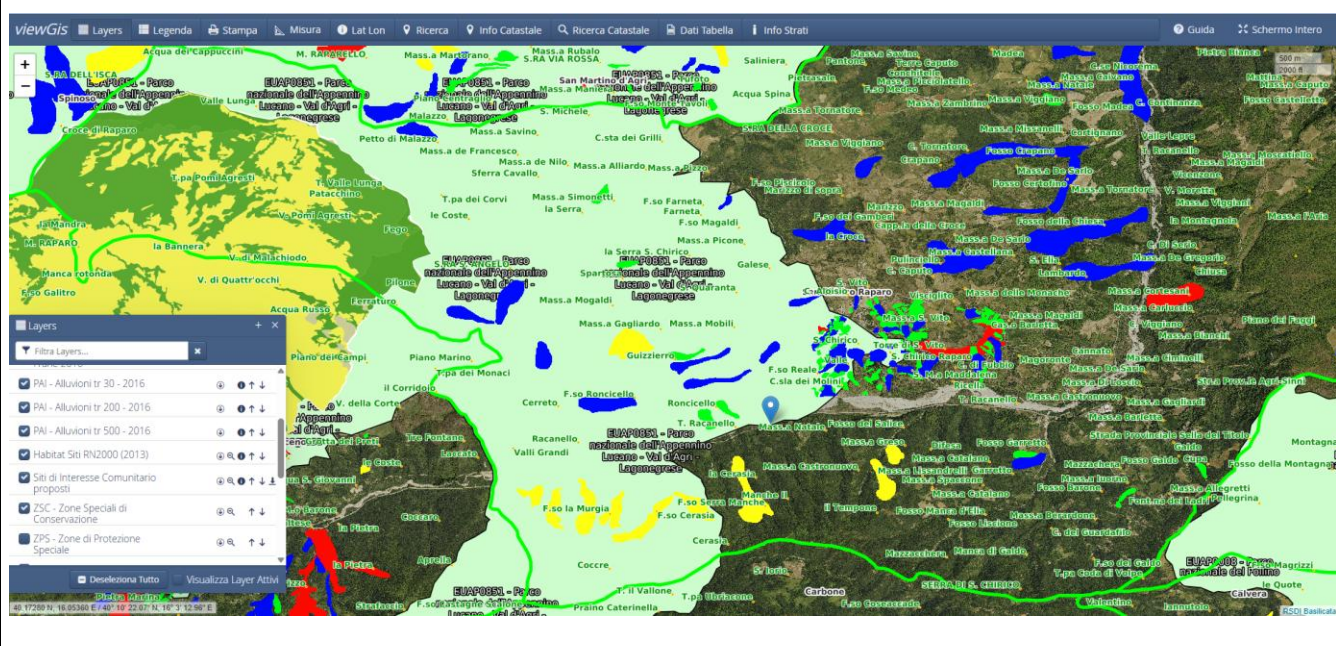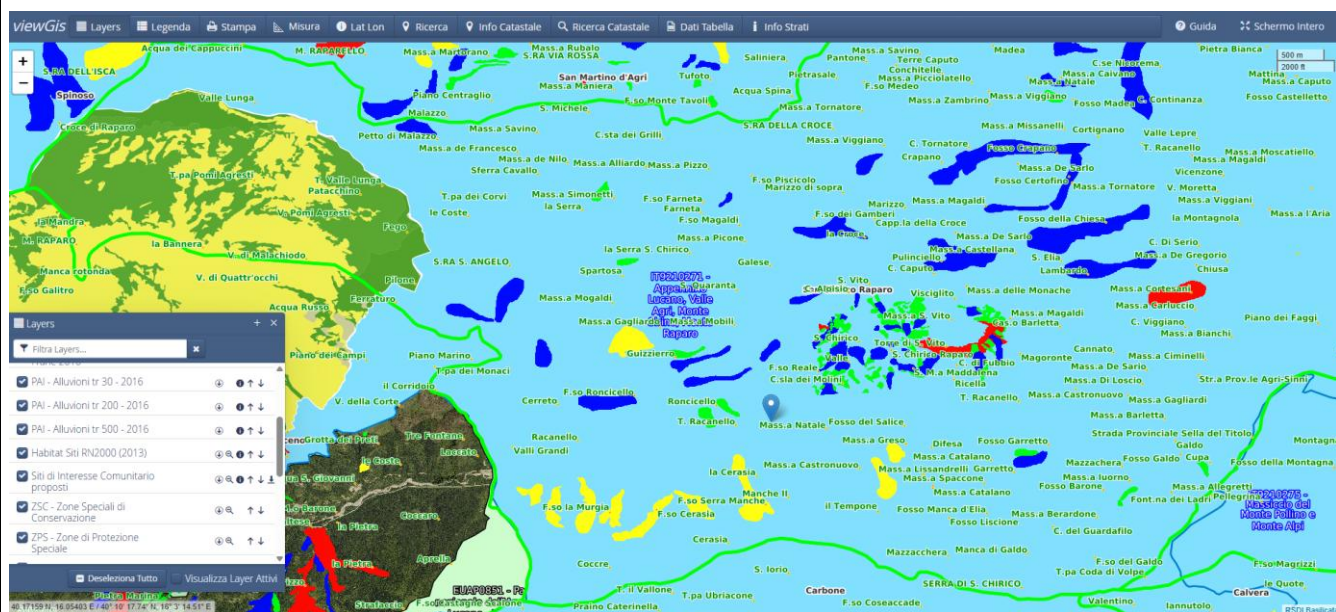

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche - Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamiele - lucia.mangiamiele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo - gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Torrente San Nicola – Nova Siri (MT) ID CODE: 1.25-C.17

Comune di: NOVA SIRI	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: T. SAN NICOLA	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine	Longitudine	
	40°08'17.66"N	16°34'42.86"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 28	Antistante Particella: 125	Comune di: Nova Siri (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE			
Tipologia alveo:	Meandriforme ☐ Anastomizzato ☐ Inciso ☐ Incassato ☐ Unicorsale ☒ Pluricorsale ☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm) ☐ Media (1-20 cm) ☒ Grossolana (>20cm) ☐
Opere presenti in alveo:	Briglie ☐ Traverse ☐ Pennelli ☐ Gabbionate ☐ Scogliere ☐ Soglie ☐ Derivazioni/Immissioni ☐ Attraversamenti ☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali ☒ Terreni privati coltivati ☐ Terreni privati incolti ☐ Opere spondali ☒ Aree demaniali ☐ Strutture, insediamenti ☐ Strade, infrastrutture ☐ Derivazioni, captazioni ☒ Impianto di depurazione ☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m ☐ 100 – 200 m ☐ 200 – 300 m ☐ 300 – 400 m ☒ 400 – 500 m ☐ > 500m ☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana ☐ Rottura/collasso argini ☐ Insuff. sez. deflusso ☐ Vegetazione in alveo ☒ Presenza deposito in eccesso ☒
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc ☐ 2000 – 4000 mc ☐ 4000 – 6000 mc ☐ 6000 – 8000 mc ☐ 8000 – 10000 mc ☒	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso ☐ Alveo monte invaso ☐
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la sistemazione del materiale inerte in corrispondenza dell'opera spondale. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo nelle more della progettazione e realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate.			

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo l'opera spondale del corso d'acqua; ○ Rimozione materiale detritico a valle dell'attraversamento stradale; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

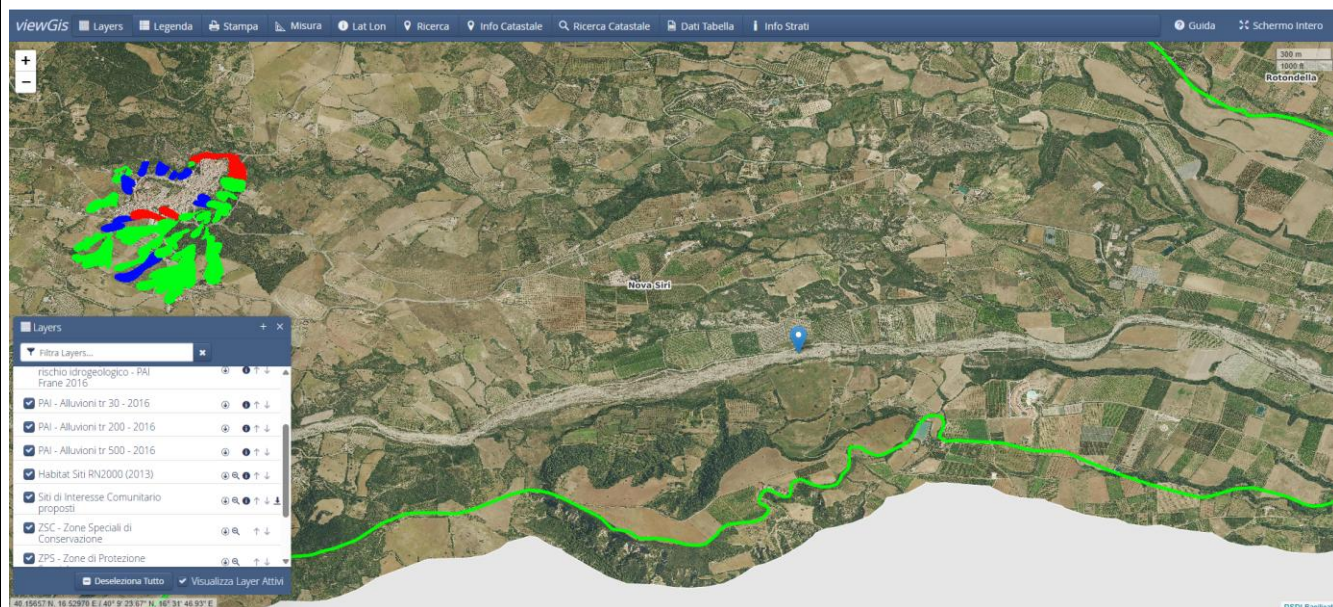

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Basento – Ferrandina (MT) ID CODE: 1.25-C.18

Comune di: FERRANDINA	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: F. BASENTO	Bacino Idrografico: BASENTO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°30'23.47"N	Longitudine 16°29'40.89"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 50	Antistante Particelle: 545-549	Comune di: Ferrandina (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

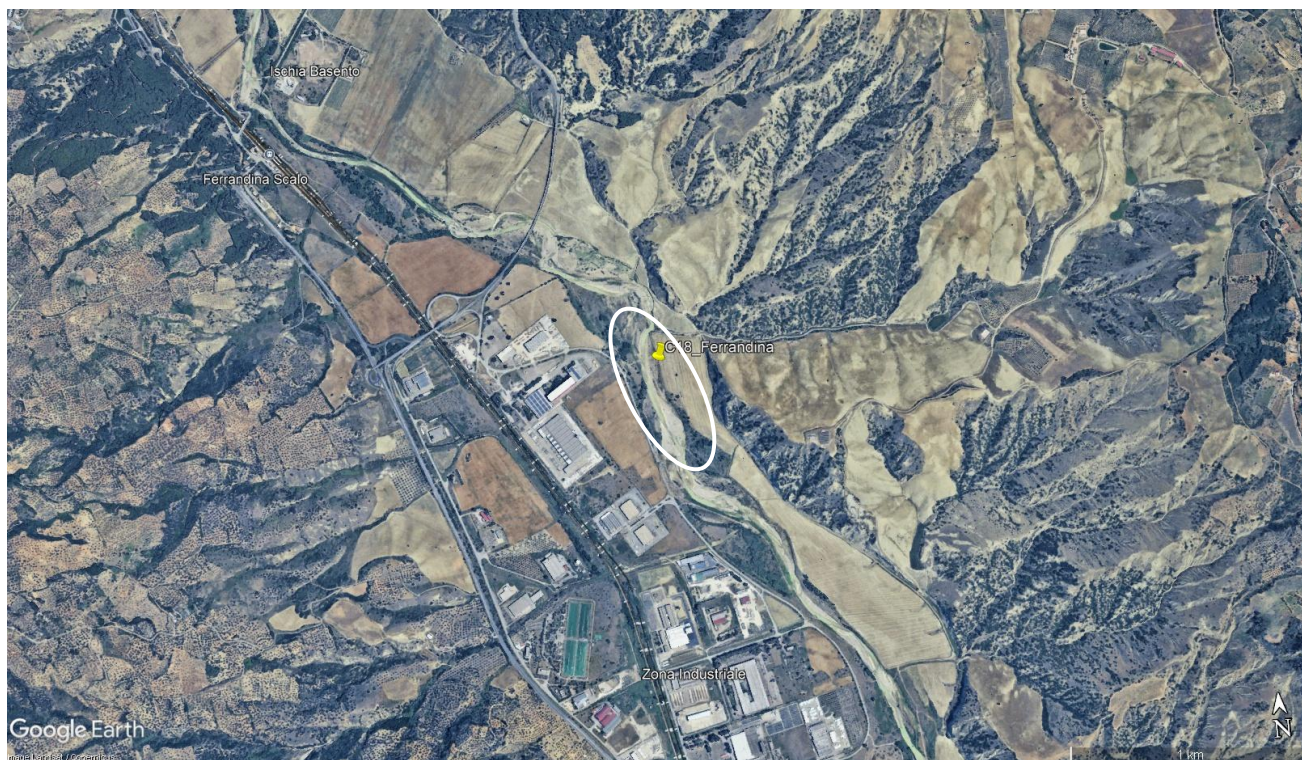

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☒
	Impianto di depurazione				
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso lungo l'alveo e la sistemazione dello stesso in corrispondenza dell'opera spondale a difesa dell'area industriale ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo.					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua a protezione dell'area industriale; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto in oggetto. Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg


SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 6. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono in una Zona di Protezione Speciale (ZPS), in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e in un'area RN2000 (2013).

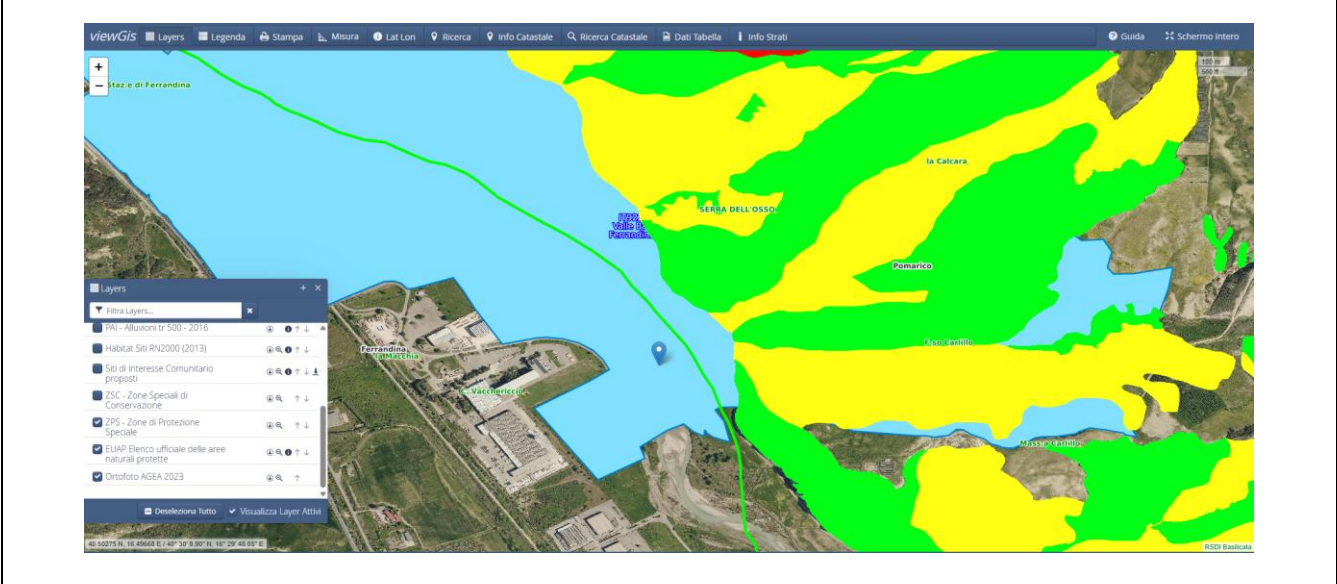

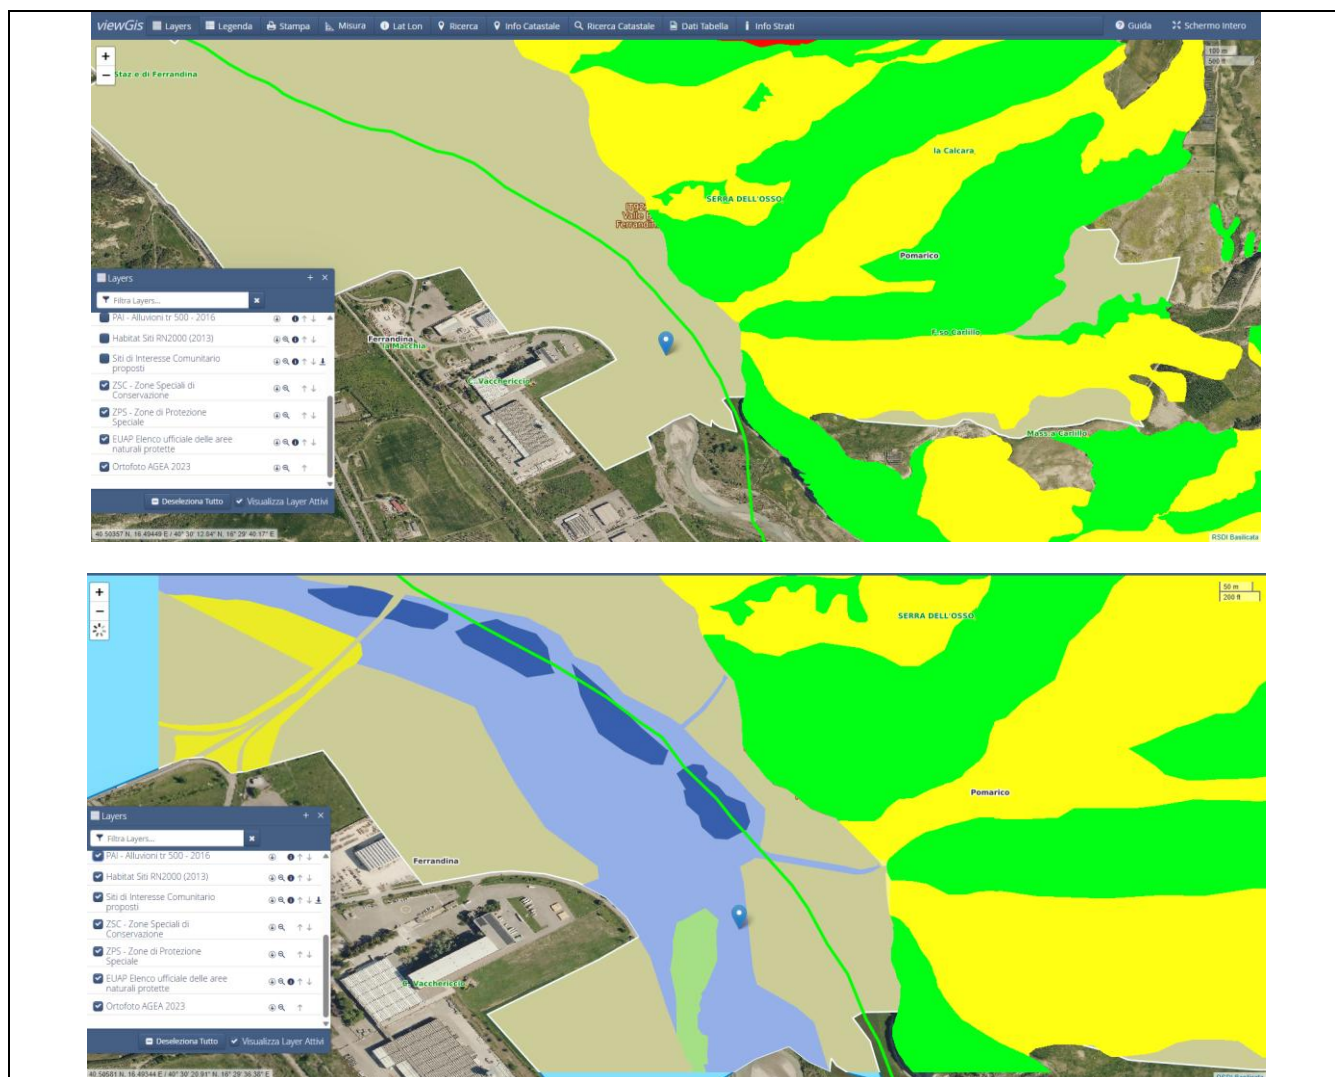

SEZIONE 7. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

**Ripristino officiosità idraulica:
Fiume Melandro – Sant'Angelo le Fratte (PZ)
ID CODE: 1.25-C.19**

Comune di: SANT'ANGELO LE FRATTE	Provincia di: POTENZA	
Asta fluviale: F. MELANDRO	Bacino Idrografico: SELE	
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°32'5.78"N	Longitudine 15°35'0.98"E
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 40m
Riferimenti catastali:	Foglio: 17	Antistante Particella: 764 Comune di: Sant'Angelo le Fratte (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA

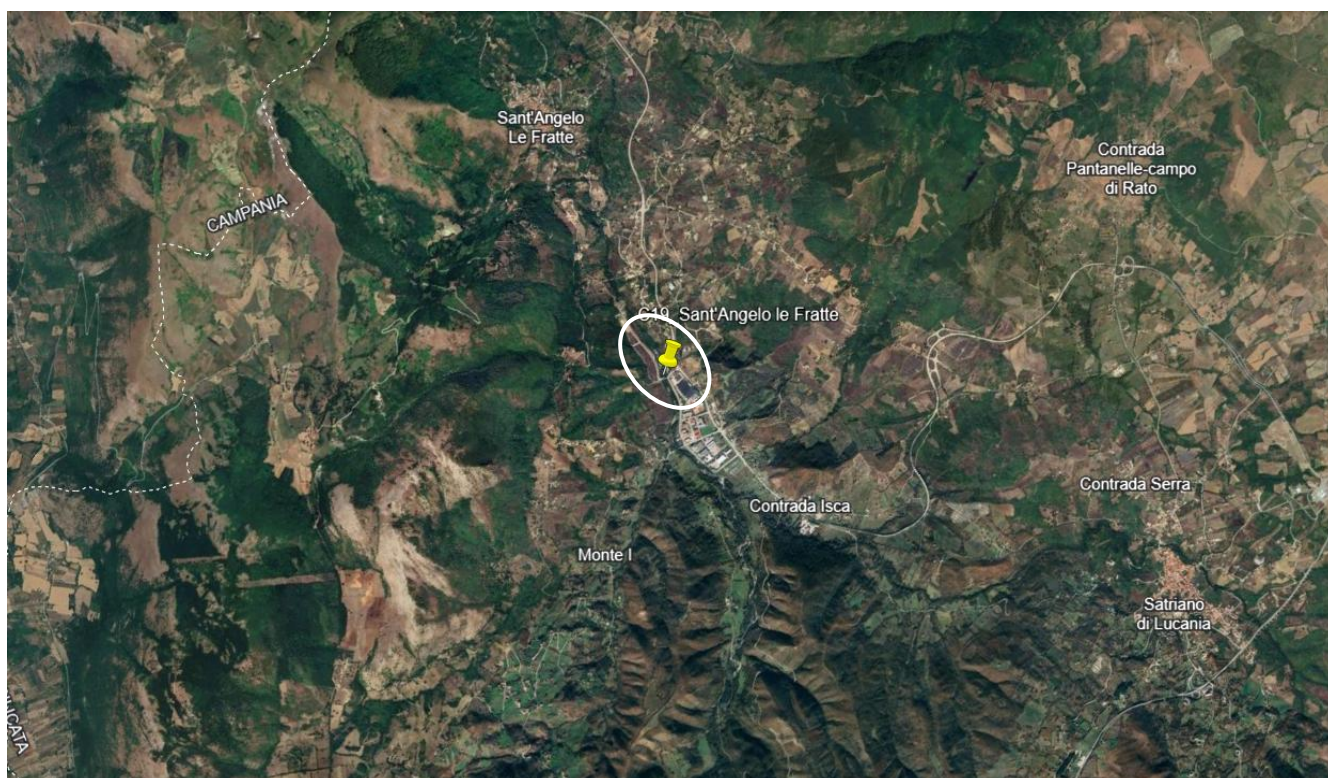

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
</					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Taglio vegetazione infestante in alveo; ○ Asportazione materiale vegetale in accesso lungo il tratto oggetto di interventi	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Area massima d'intervento: 5.000mq; ○ Valore del materiale vegetale in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

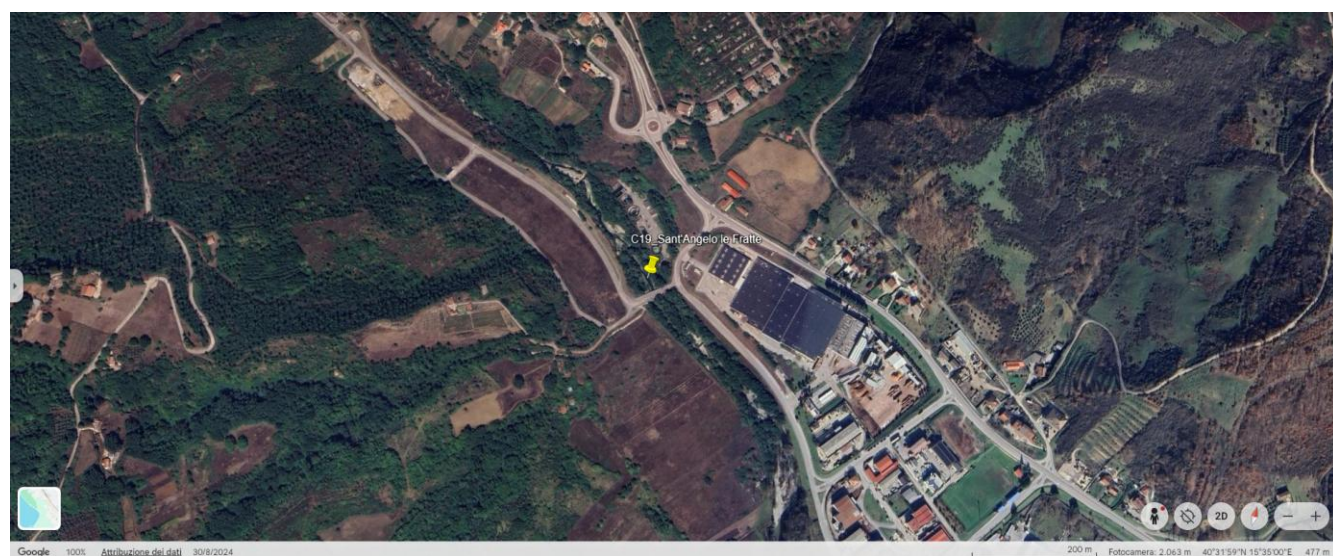


SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

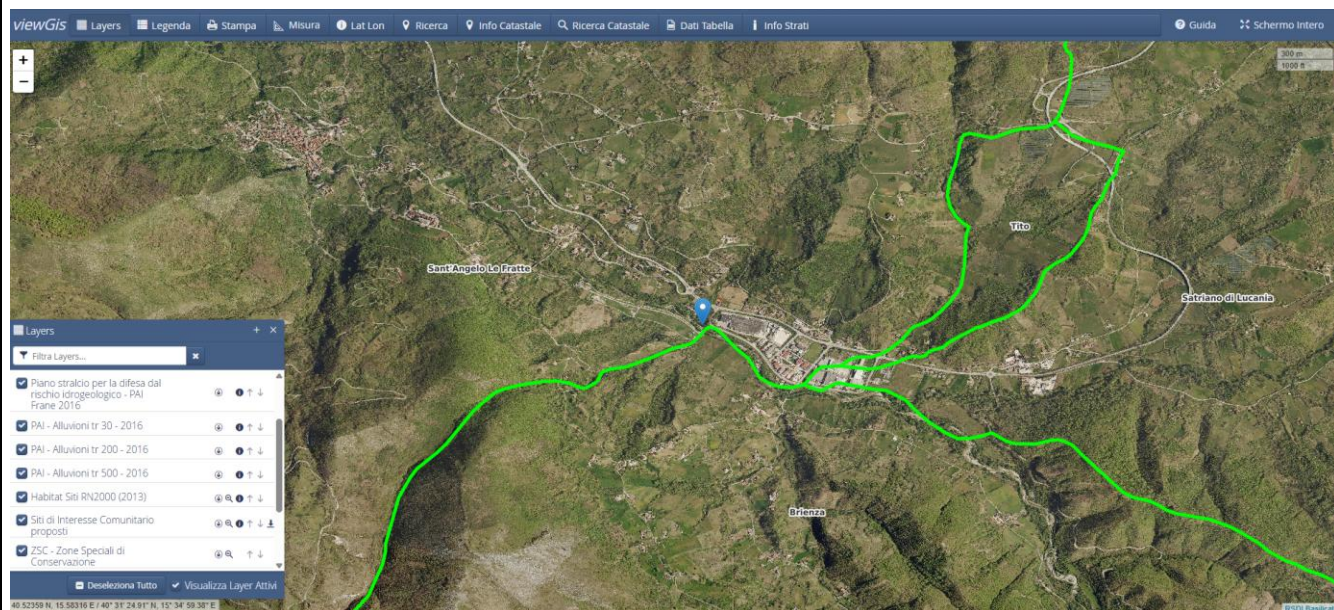

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica:
Fiume Basento – Pisticci (MT)
ID CODE: 1.25-C.20

Comune di: PISTICCI	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: F. BASENTO	Bacino Idrografico: BASENTO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°25'11.03"N	Longitudine 16°34'12.76"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 60m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 8	Antistante Particella: 133	Comune di: Pisticci (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

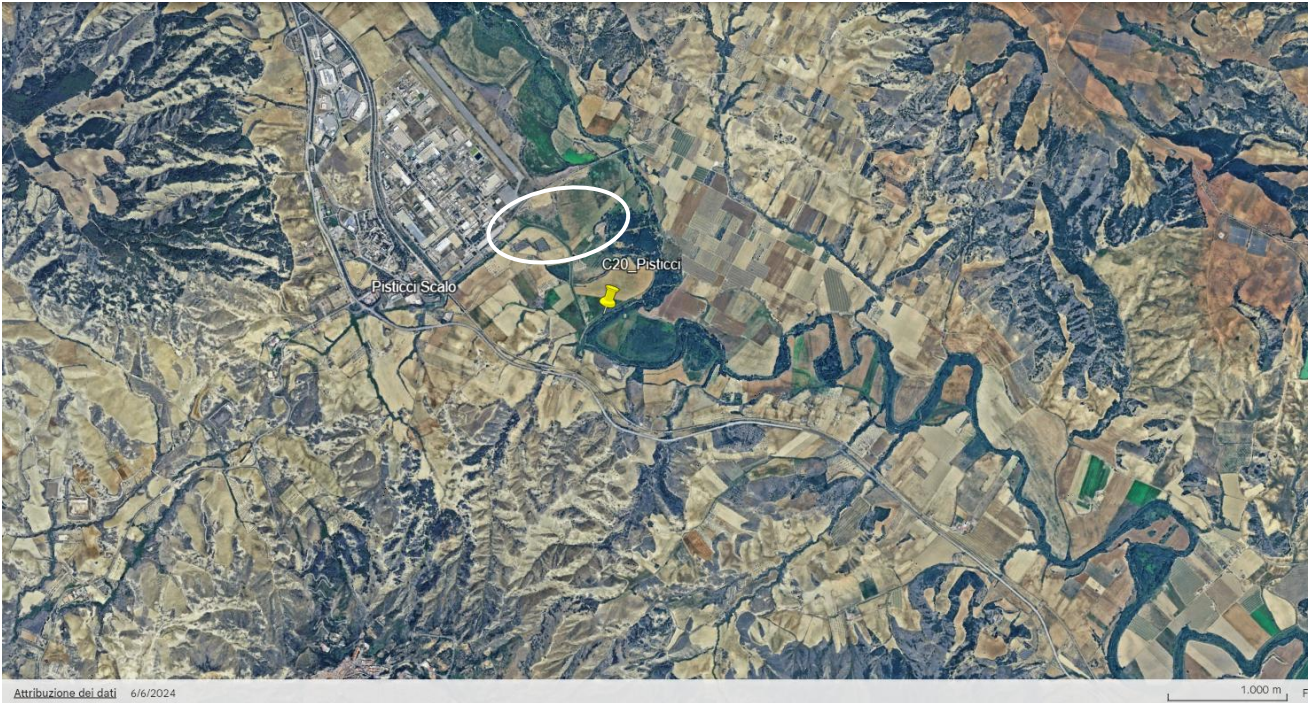

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☐
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☒
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☒		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in eccesso e la sistemazione dello stesso lungo l'argine a protezione dei terreni agricoli e dei rilevati stradali ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua in corrispondenza dell'argine; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto considerato Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

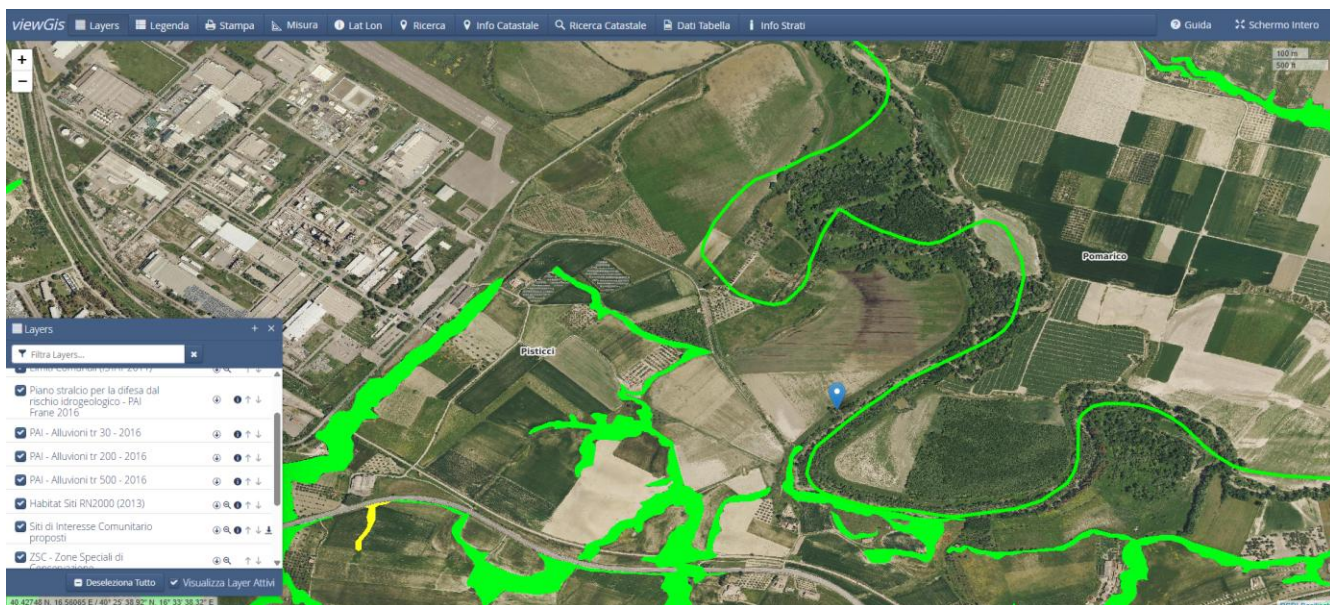

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche

SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Ofanto – Lavello (PZ) ID CODE: 1.25-C.21

Comune di: LAVELLO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. OFANTO	Bacino Idrografico: OFANTO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 41°07'4.37"N	Longitudine 15°48'59.49"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 60m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 6	Particella: 205	Comune di: Lavello (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA



SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	<i>Meandriforme</i>	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	<i>Fine (< 1 cm)</i>	☐
	<i>Anastomizzato</i>	☐		<i>Media (1-20 cm)</i>	☒
	<i>Inciso</i>	☐		<i>Grossolana (>20cm)</i>	☐
	<i>Incassato</i>	☐			
	<i>Unicorsale</i>	☒			
	<i>Pluricorsale</i>	☐			
Opere presenti in alveo:	<i>Briglie</i>	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	<i>Opere trasversali</i>	☐
	<i>Traverse</i>	☐		<i>Terreni privati coltivati</i>	☒
	<i>Pennelli</i>	☐		<i>Terreni privati incolti</i>	☐
	<i>Gabbionate</i>	☐		<i>Opere spondali</i>	☒
	<i>Scogliere</i>	☒		<i>Aree demaniali</i>	☐
	<i>Soglie</i>	☐		<i>Strutture, insediamenti</i>	☐
	<i>Derivazioni/Immissioni</i>	☐		<i>Strade, infrastrutture</i>	☐
	<i>Attraversamenti</i>	☐		<i>Derivazioni, captazioni</i>	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	<i>000 – 100 m</i>	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	<i>Alveo occluso da frana</i>	☐
	<i>100 – 200 m</i>	☐		<i>Rottura/collasso argini</i>	☐
	<i>200 – 300 m</i>	☐		<i>Insuff. sez. deflusso</i>	☐
	<i>300 – 400 m</i>	☒		<i>Vegetazione in alveo</i>	☒
	<i>400 – 500 m</i>	☐		<i>Presenza deposito in eccesso</i>	☒
	<i>> 500m</i>	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	<i>0000 – 2000 mc</i>	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	<i>Alveo valle invaso</i>	☐
	<i>2000 – 4000 mc</i>	☐		<i>Alveo monte invaso</i>	☐
	<i>4000 – 6000 mc</i>	☐			
	<i>6000 – 8000 mc</i>	☐			
	<i>8000 – 10000 mc</i>	☒			
</					


SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua in corrispondenza dell'argine; ○ Asportazione materiale inerte in accesso lungo il tratto considerato Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI



SEZIONE 6. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

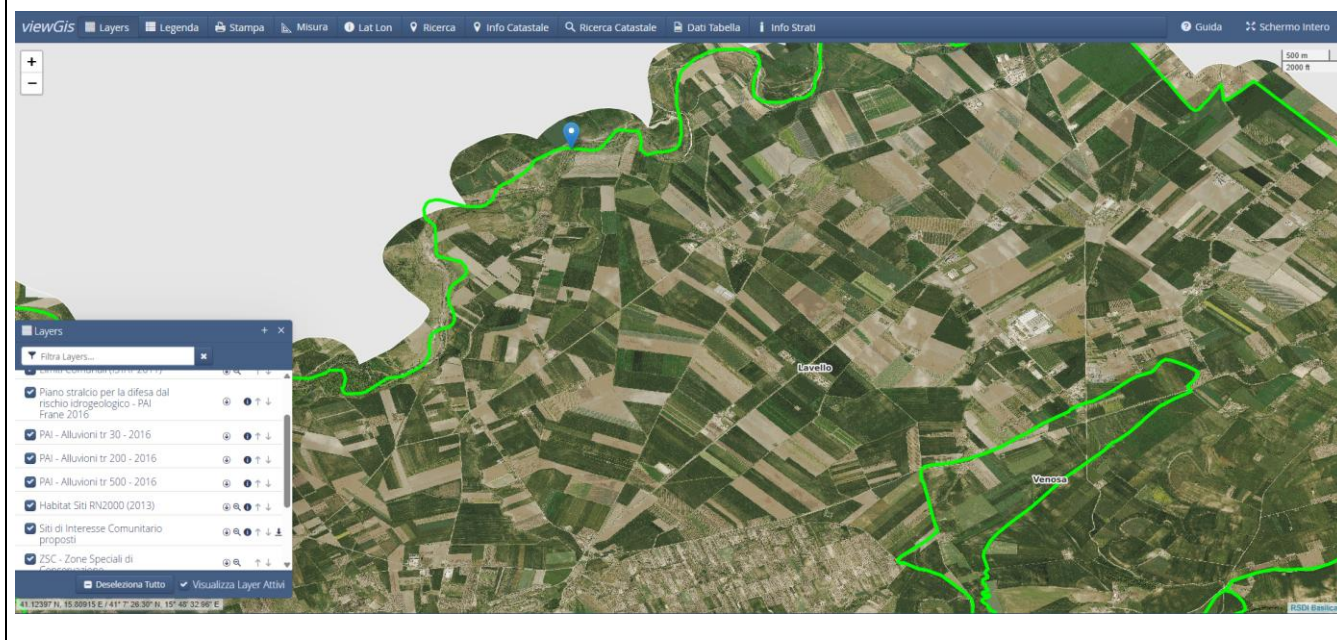

SEZIONE 7. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche - Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele - lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo - gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Bradano – Acerenza (PZ) ID CODE: 1.25-C.22

Comune di: ACERENZA	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: F. BRADANO	Bacino Idrografico: BRADANO		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°46'12.23"N	Longitudine 15°55'46.93"E	
\Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 61	Particella: 293	Comune di: Acerenza (PZ)


SEZIONE 2. PLANIMETRIA

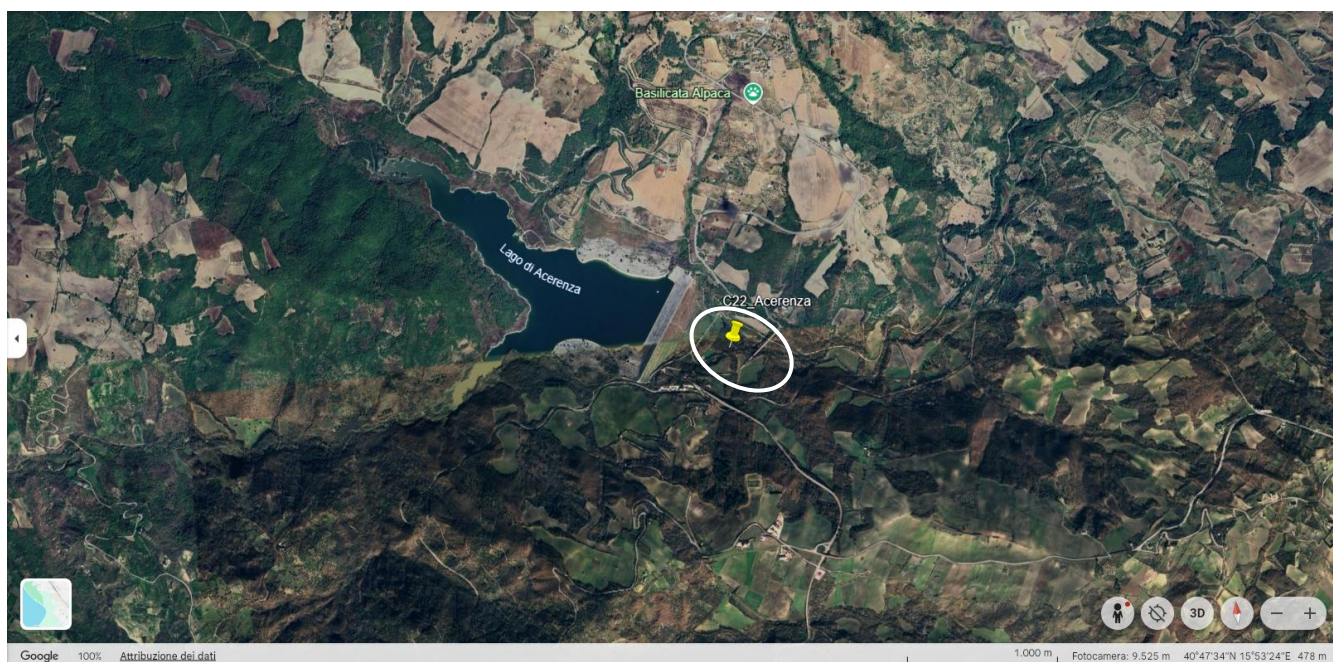

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☐
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☒		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☐		Derivazioni, captazioni	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica (Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo valle invaso	☒
	2000 – 4000 mc	☐		Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE	
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Taglio vegetazione infestante in alveo; ○ Asportazione materiale vegetale in accesso lungo il tratto oggetto di interventi	
Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Area massima d'intervento: 5.000mq; ○ Valore del materiale vegetale in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche	
Cronoprogramma: 60gg	

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI

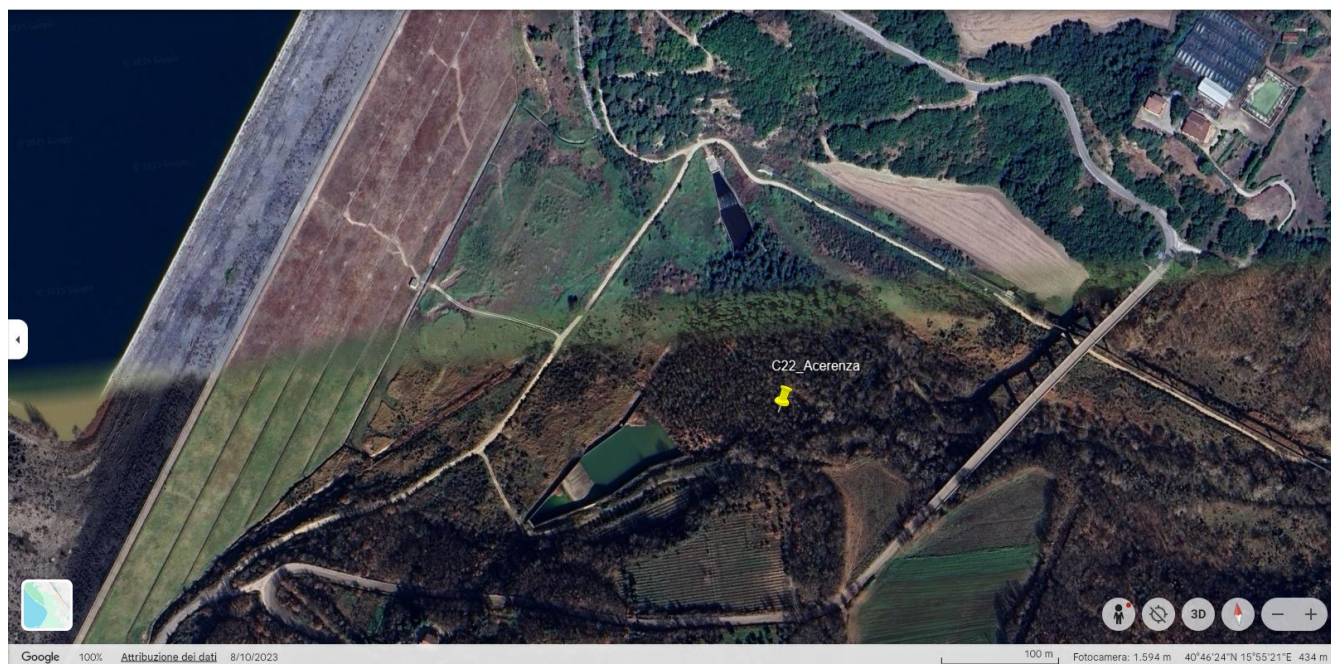

SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.



SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

**Ripristino officiosità idraulica:
Canale dell'Arenara – Maratea (PZ)**
ID CODE: 1.25-C.23

Comune di: MARATEA	Provincia di: MARATEA		
Asta fluviale: C.le DELL'ARENARA	Bacino Idrografico: NOCE		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 39°57'33.26"N	Longitudine 15°44'25.15"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 40m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 50	Antistante Particella: 262	Comune di: Maratea (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

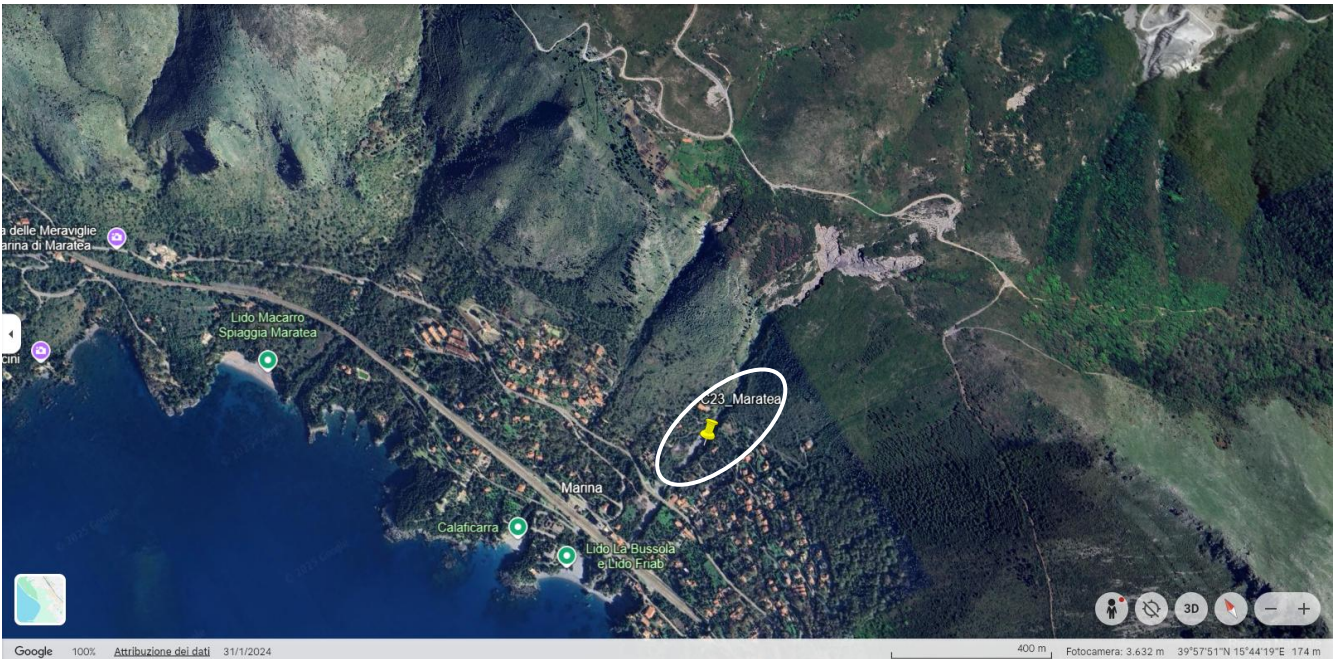

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☒	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☒
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☒
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo e dalla presenza di materiale vegetale infestante. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e la rimozione del materiale inerte in eccesso in corrispondenza della briglia e dell'interferenza con la SP18 e per un tratto a monte e valle dello stesso ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione idraulica mediante risagomatura delle sezioni trasversali mediante pulizia dell'alveo dal materiale inerte e della vegetazione che ostruisce il regolare deflusso delle acque e asportazione del materiale inerte in eccesso					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato) e sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua; ○ Rimozione materiale detritico in corrispondenza della briglia e dell'attraversamento stradale della SP18. Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

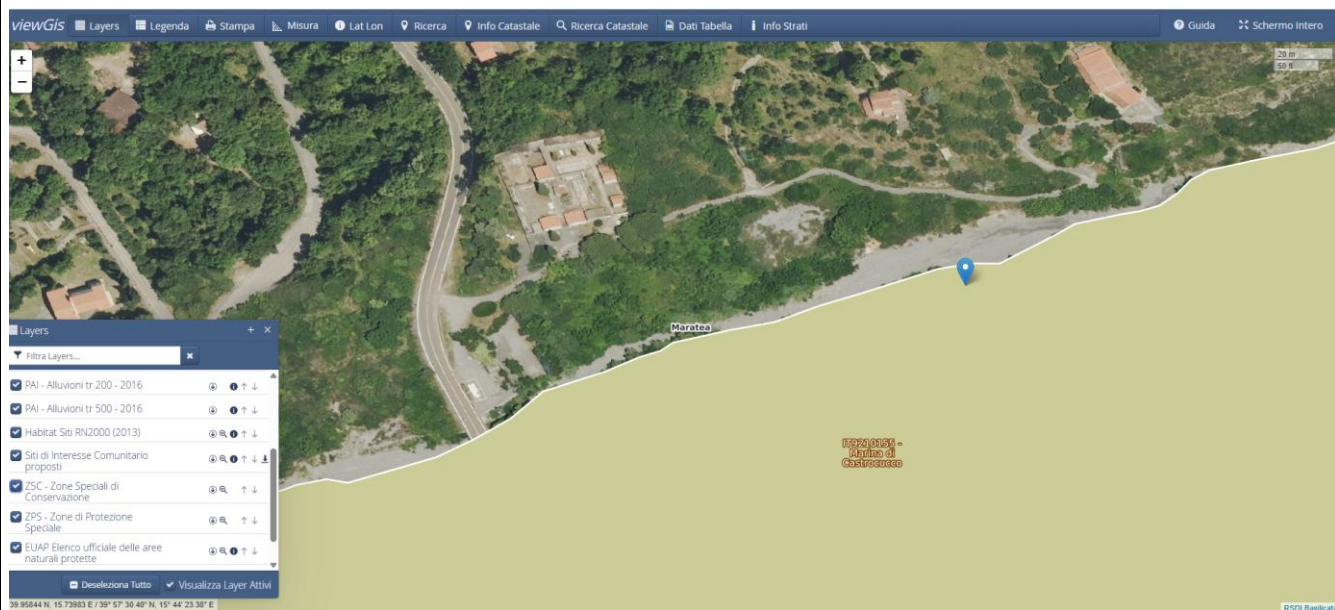

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fiume Agri – Scanzano Jonico (MT) ID CODE: 1.25-C.24

Comune di: SCANZANO JONICO	Provincia di: MATERA		
Asta fluviale: F. AGRI	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°13'33.63"N	Longitudine 16°41'16.72"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 80m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 79	Antistante Particelle: 126-127	Comune di: Scanzano J. (MT)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

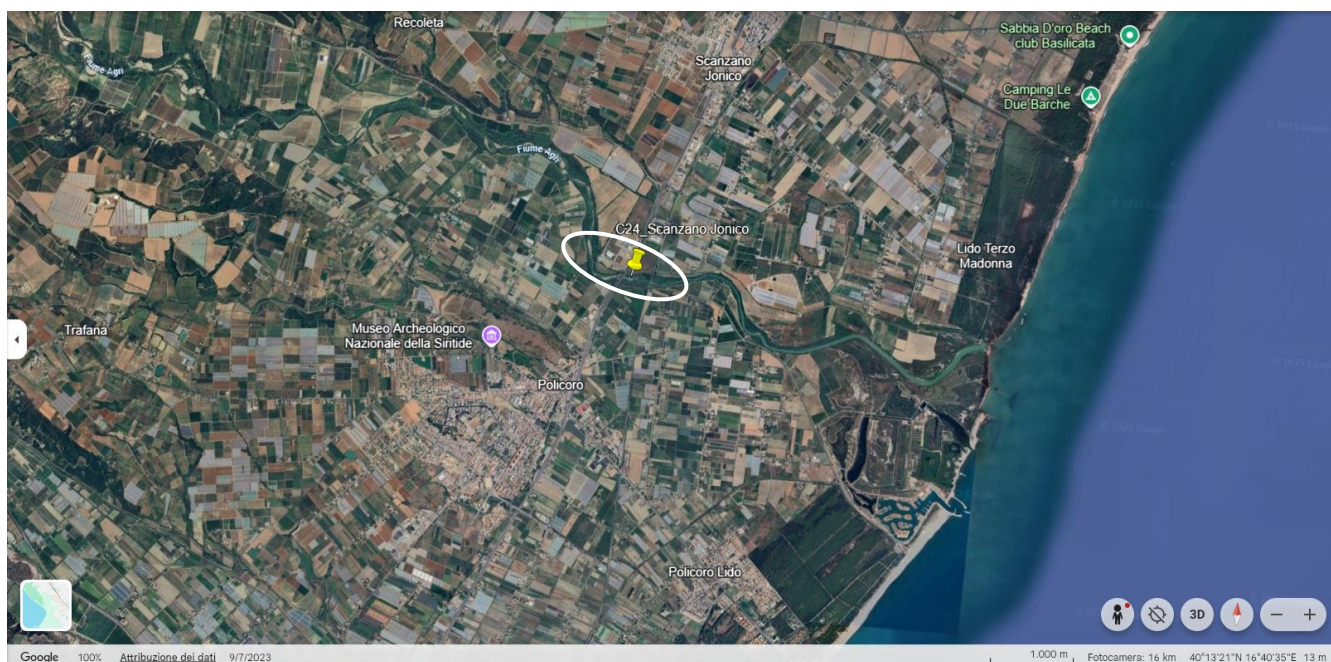

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	<i>Meandriforme</i>	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	<i>Fine (< 1 cm)</i>	☐
	<i>Anastomizzato</i>	☐		<i>Media (1-20 cm)</i>	☒
	<i>Inciso</i>	☐		<i>Grossolana (>20cm)</i>	☐
	<i>Incassato</i>	☐			
	<i>Unicorsale</i>	☒			
	<i>Pluricorsale</i>	☐			
Opere presenti in alveo:	<i>Briglie</i>	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	<i>Opere trasversali</i>	☒
	<i>Traverse</i>	☐		<i>Terreni privati coltivati</i>	☐
	<i>Pennelli</i>	☐		<i>Terreni privati incolti</i>	☐
	<i>Gabbionate</i>	☐		<i>Opere spondali</i>	☐
	<i>Scogliere</i>	☐		<i>Aree demaniali</i>	☐
	<i>Soglie</i>	☐		<i>Strutture, insediamenti</i>	☐
	<i>Derivazioni/Immissioni</i>	☐		<i>Strade, infrastrutture</i>	☒
	<i>Attraversamenti</i>	☒		<i>Derivazioni, captazioni</i>	☐
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	<i>000 – 100 m</i>	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	<i>Alveo occluso da frana</i>	☐
	<i>100 – 200 m</i>	☐		<i>Rottura/collasso argini</i>	☐
	<i>200 – 300 m</i>	☐		<i>Insuff. sez. deflusso</i>	☐
	<i>300 – 400 m</i>	☒		<i>Vegetazione in alveo</i>	☒
	<i>400 – 500 m</i>	☐		<i>Presenza deposito in eccesso</i>	☒
	<i>> 500m</i>	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	<i>0000 – 2000 mc</i>	☐	Autorità Idraulica <i>(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):</i>	<i>Alveo valle invaso</i>	☒
	<i>2000 – 4000 mc</i>	☐		<i>Alveo monte invaso</i>	☐
	<i>4000 – 6000 mc</i>	☐			
	<i>6000 – 8000 mc</i>	☐			
	<i>8000 – 10000 mc</i>	☒			

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato), sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua e asportazione del materiale inerte in eccesso presente in alveo a monte della SS Jonica Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento non ricadono in zone vincolate.

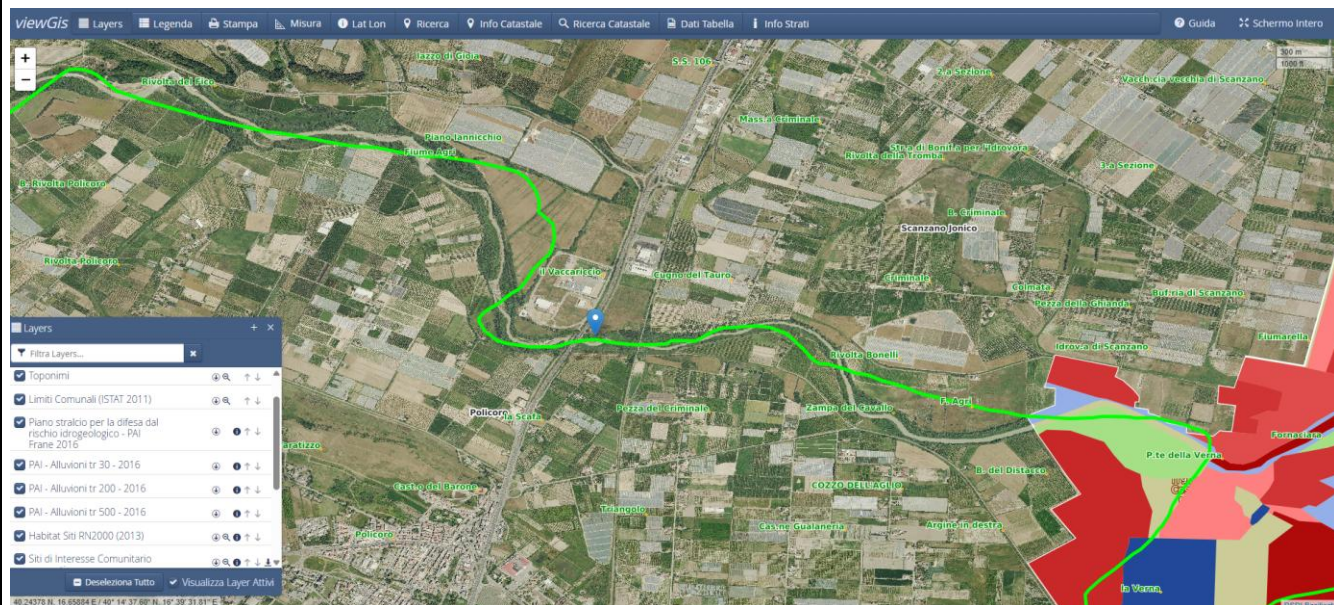

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fosso Tuzio – Senise (PZ) ID CODE: 1.25-C.25

Comune di: SENISE	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: FOSSO TUZIO	Bacino Idrografico: SINNI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°6'31.22"N	Longitudine 16°17'39.51"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 40m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 61	Antistante Particella: 137	Comune di: Senise (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

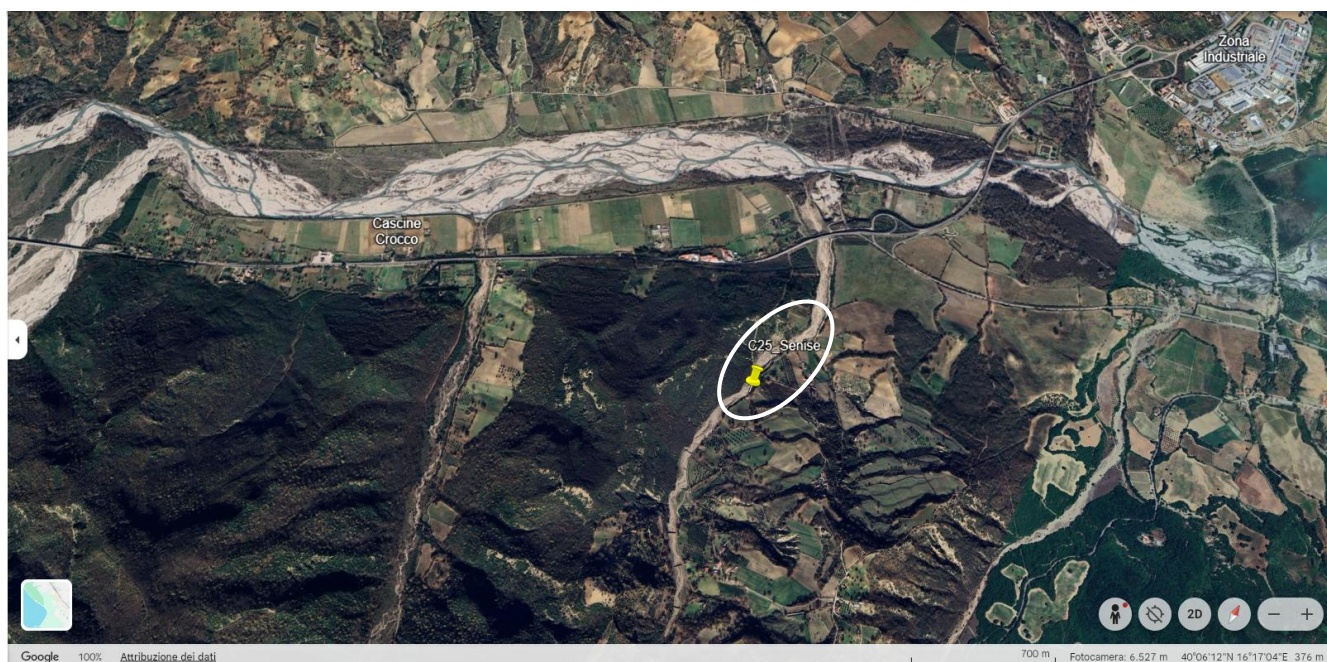

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI





SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e nel Parco Nazionale del Pollino (EUAP).

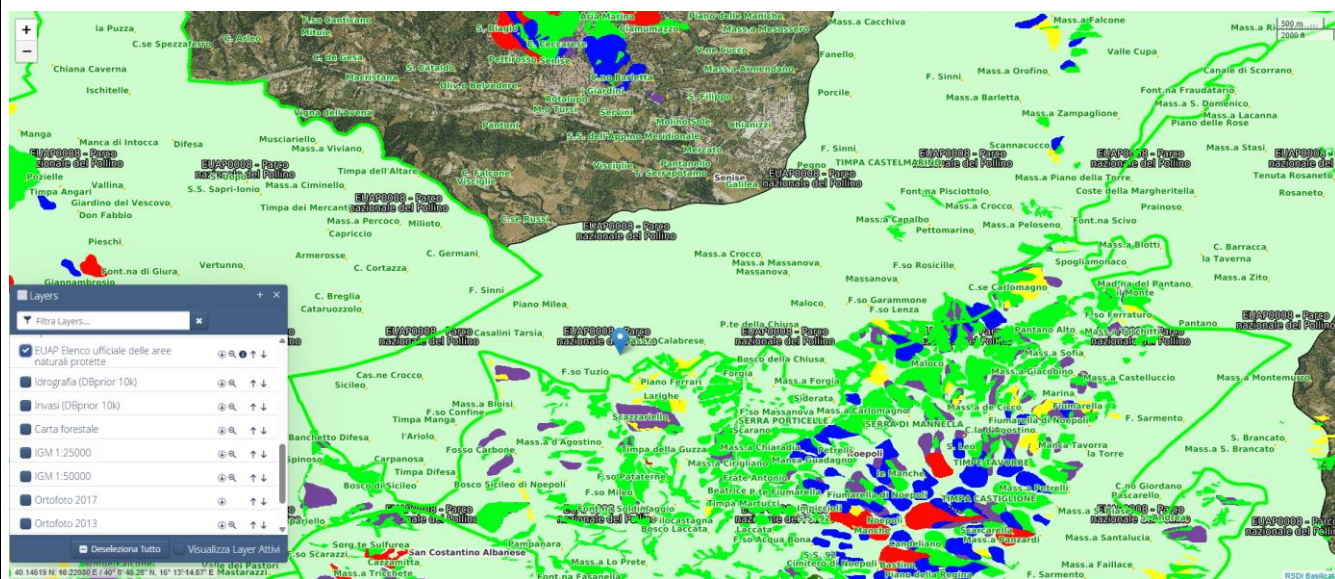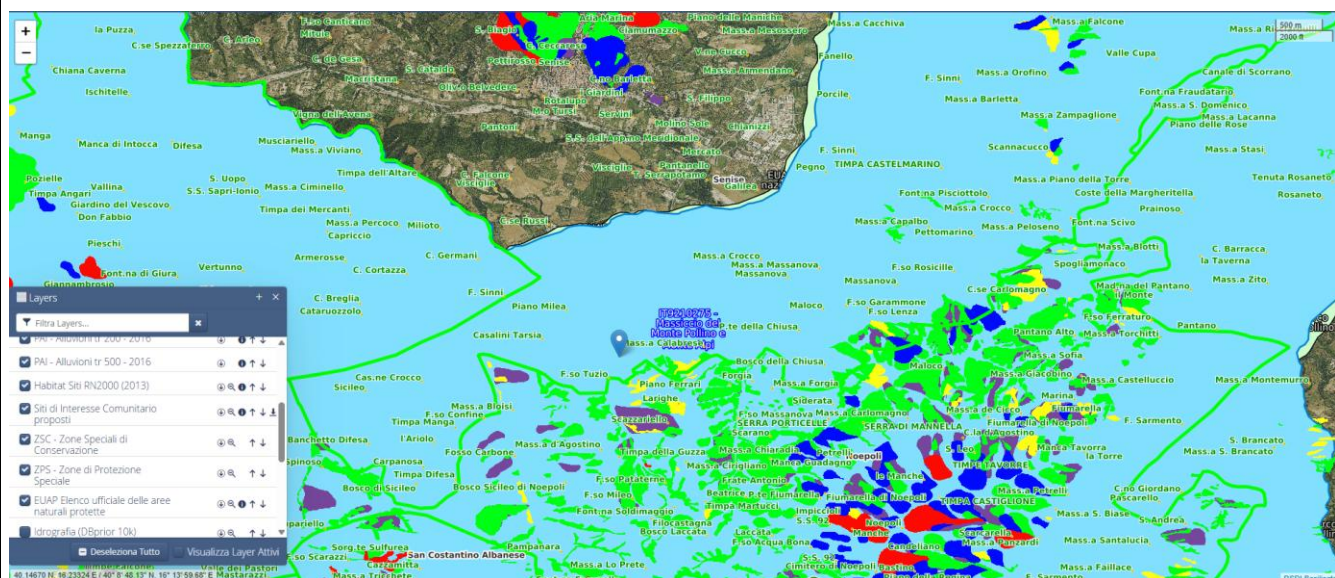

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche - Direzione dell'Ambiente, DELL'Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo - gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
Ufficio Risorse Idriche


SCHEDA INTERVENTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA RELAZIONE GENERALE

Ripristino officiosità idraulica: Fosso Confine – Armento (PZ) ID CODE: 1.25-C.26

Comune di: ARMENTO	Provincia di: POTENZA		
Asta fluviale: FOSSO CONFINE	Bacino Idrografico: AGRI		
Coordinate geografiche segnalazione:	Latitudine 40°15'47.89"N	Longitudine 16°6'57.95"E	
Area intervento in alveo	Lunghezza: 350m	Larghezza media: 20m	
Riferimenti catastali:	Foglio: 27	Antistante Particella: 22	Comune di: Armento (PZ)

SEZIONE 2. PLANIMETRIA

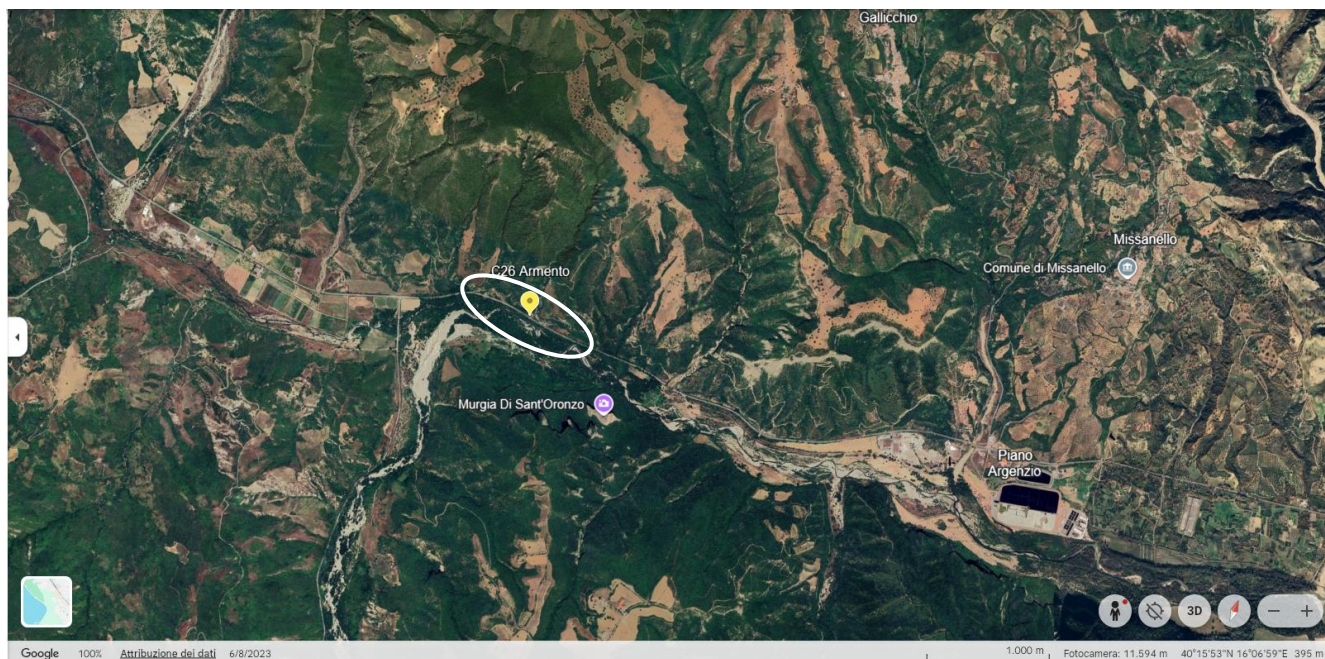

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA E CRITICITA' RISCONTRATE					
Tipologia alveo:	Meandriforme	☐	Granulometria prevalente del deposito alluvionale:	Fine (< 1 cm)	☐
	Anastomizzato	☐		Media (1-20 cm)	☒
	Inciso	☐		Grossolana (>20cm)	☐
	Incassato	☐			
	Unicorsale	☒			
	Pluricorsale	☐			
Opere presenti in alveo:	Briglie	☐	Opere e/o elementi vulnerabili danneggiati nel tratto oggetto di intervento:	Opere trasversali	☒
	Traverse	☐		Terreni privati coltivati	☐
	Pennelli	☐		Terreni privati incolti	☐
	Gabbionate	☐		Opere spondali	☐
	Scogliere	☐		Aree demaniali	☐
	Soglie	☐		Strutture, insediamenti	☐
	Derivazioni/Immissioni	☐		Strade, infrastrutture	☐
	Attraversamenti	☒		Derivazioni, captazioni	☐
				Impianto di depurazione	
Lunghezza tratto oggetto di intervento:	000 – 100 m	☐	Criticità idrauliche riscontrate:	Alveo occluso da frana	☐
	100 – 200 m	☐		Rottura/collasso argini	☐
	200 – 300 m	☐		Insuff. sez. deflusso	☐
	300 – 400 m	☒		Vegetazione in alveo	☒
	400 – 500 m	☐		Presenza deposito in eccesso	☒
	> 500m	☐			
Materiale inerte oggetto di estrazione:	0000 – 2000 mc	☐	Autorità Idraulica	Alveo valle invaso	☐
	2000 – 4000 mc	☐	(Gli interventi dovranno essere coordinati rispetto alle comunicazioni dell'Ente Gestore):	Alveo monte invaso	☐
	4000 – 6000 mc	☐			
	6000 – 8000 mc	☐			
	8000 – 10000 mc	☒			
▪ L'alveo del corso d'acqua oggetto di intervento è caratterizzato da un diffuso dissesto idrogeologico causato principalmente dalla presenza di materiale sovralluvionato presente in alveo, dalla presenza di materiale vegetale infestante e dalla mancata regimentazione delle acque. ▪ Le lavorazioni principali, nel caso di specie, riguardano la pulizia e rimozione del materiale inerte in corrispondenza dell'attraversamento stradale e del tratto a valle/monte dello stesso. ▪ Le lavorazioni si configurano come un primo intervento urgente di sistemazione dell'alveo finalizzato alla risoluzione delle problematiche evidenziate.					

SEZIONE 4. ELEMENTI PROPOSTA PROGETTUALE
Interventi previsti: ○ Realizzazione piste di accesso in alveo; ○ Ripristino sezione di deflusso (savanella) mediante scavo in alveo e taglio vegetazione invasiva; ○ Scavo in alveo (tratto sovralluvionato), sistemazione del materiale detritico lungo le sponde del corso d'acqua e asportazione del materiale inerte in eccesso presente in alveo. Elementi minimi necessari per la progettazione: ○ Volume massimo del materiale inerte in eccesso da asportare: 10.000mc; ○ Valore del materiale inerte in alveo da considerare a compensazione: 4,50 €/mc; ○ Canone base per l'asportazione del materiale inerte in alveo: 1,50€/mc; ○ Rilievo di progettazione: DTM/DSM di dettaglio su capisaldi posizionati nell'area di intervento in modo da permettere una corretta geocodifica dei diversi rilievi finalizzati alla valutazione del volume di materiale asportato; ○ Relazioni Specialistiche Cronoprogramma: 60gg

SEZIONE 5. PLANIMETRIA INTERVENTI




SEZIONE 6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SEZIONE 7. VINCOLI

Le aree oggetto d'intervento ricadono nei Siti RN2000 (2013), in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC), in una zona di Protezione Speciale (ZPS) e nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (EUAP).



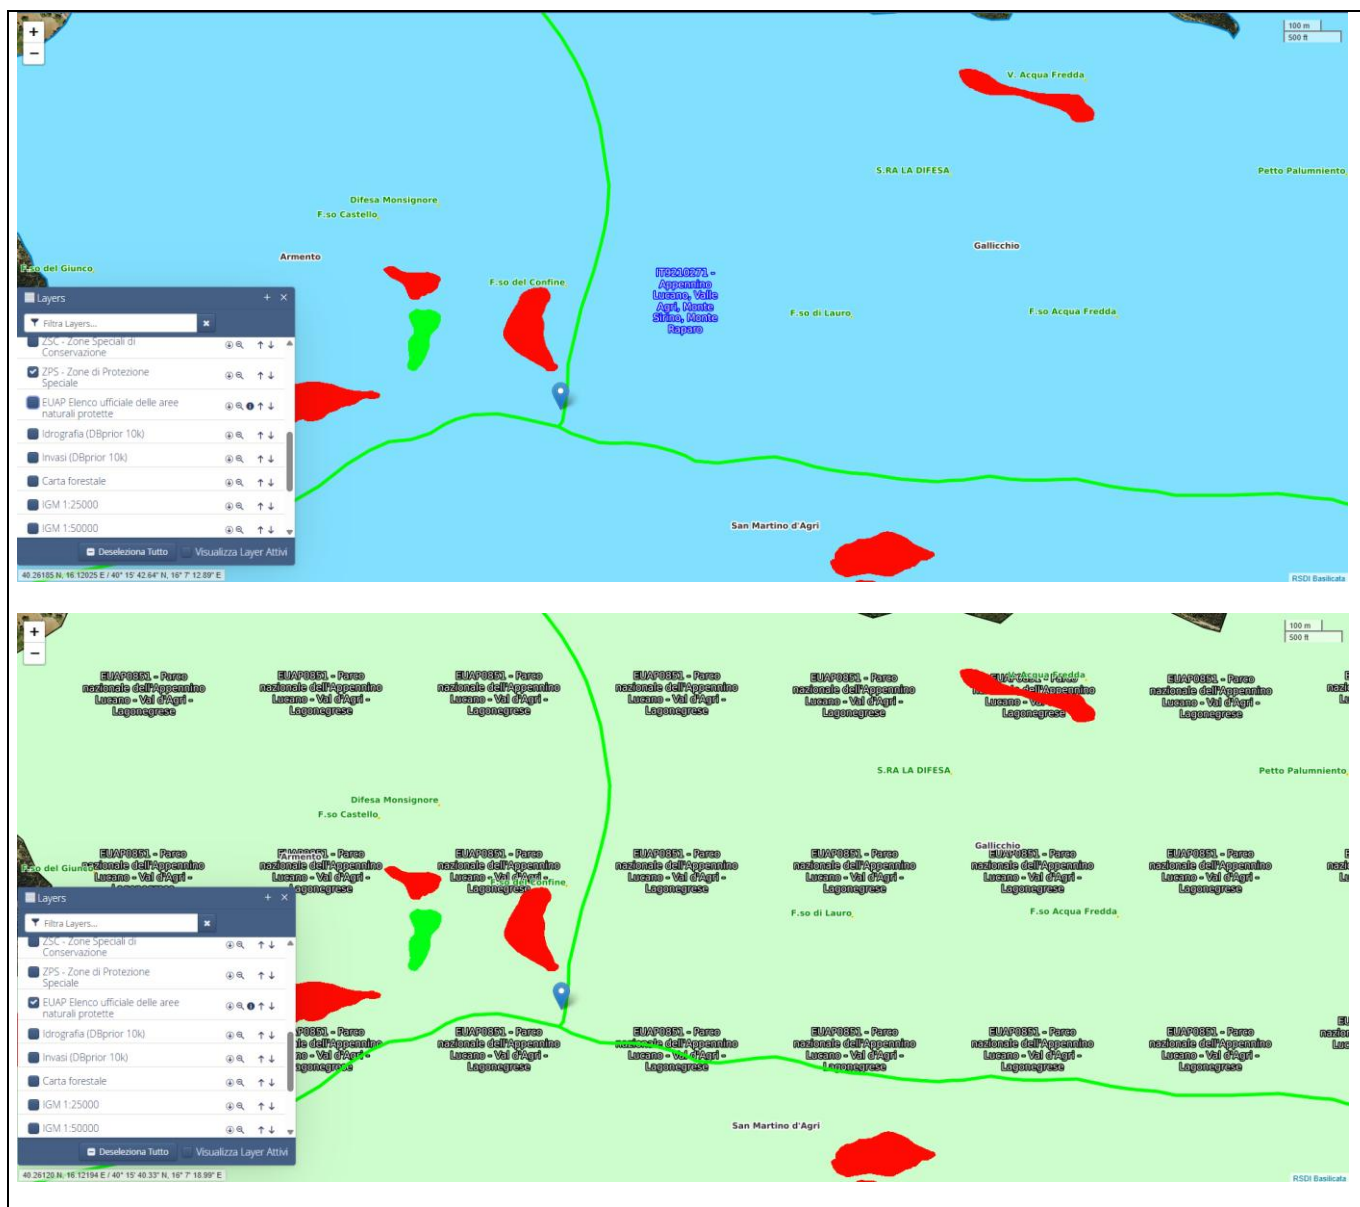

SEZIONE 8. RIFERIMENTI PROGETTO

Ufficio Risorse Idriche – Direzione dell’Ambiente, DELL’Energia e Tutela del Territorio

Indirizzo PEC: ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it

Dirigente: Ing. Lucia Mangiamele – lucia.mangiamele@regione.basilicata.it

P.O. Geol. Gerardo Colangelo – gerardo.colangelo@regione.basilicata.it - 0971.669006